DESIGNACION	P01 - PUERTA HOJA DOBLE 1,42m x 3,28m
UBICACION	INGRESO A OFICINAS
CANTIDAD	3
GIRO	
TIPO	PUERTA ABATIBLE
PREMARCO	-
MARCO	EXISTENTE. LIJADO A MADERA.TERMINACIÓN A DEFINIR
HOJA	EXISTENTE. BATIENTE CON BANDEROLA SUPERIOR. LIJADO A MADERA.TERMINACIÓN A DEFINIR
MOVIMIENTO	ABATIBLE
VIDRIO	EXISTENTE. REEMPLAZO DONDE SE CONSIDERE NECESARIO.DONDE SE ENCUENTRE PINTADO, SE DEBERÁ LIMPIAR.
CONTRAVIDRIO	EXISTENTE. TRATAMIENTO IDEM HOJA.
TAPAJUNTAS HERRAJES	MOVIMIENTO ACCIONAM. VERIFICAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO. SEGURIDAD

ESTADO ACTUAL

-TERMINACIÓN: BARNIZ/ESMALTE SINTÉTICO DE DIFERENTES COLORES, DESGASTADO-CUARTEADO-DESCASCARADO (ESTADO REGULAR).

-HERRAJES: FALTANTES EN ALGUNAS PUERTAS, PINTADAS, EN MAL ESTADO.

-VIDRIOS: SIMPLES, TRANSPARENTES Y TRANSLUCIDOS, ALGUNOS PINTADOS.

-ESTANQUEIDAD: NO SE OBSERVAN INFILTRACIONES DE AGUA DE LLUVIA CONSIDERABLES.

EN MAL ESTADO EN GENERAL, NECESITAN RESTAURACIÓN.

REHABILITACIÓN

EN TODOS LOS CASOS QUE SE REPAREN PARTES DE LA CARPINTERÍA, SE UTILIZARÁ MADERA DE IGUALES CARACTERÍSTICAS A LAS EXISTENTES Y QUE ESTÉN BIEN ESTACIONADAS.

SE SELLARÁ EL ENCUENTRO DE TODA LA CARPINTERÍA CON LA MAMPOSTERÍA.

EN ZONAS CON RELIEVE SE UTILIZARÁN LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA MANTENER EL PERFIL ORIGINAL DE LAS MOLDURAS.

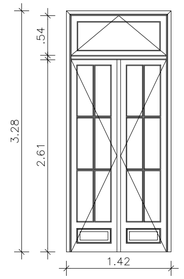

DESIGNACION	P02 - PUERTA HOJA SIMPLE 0,93m x 3,28m
UBICACION	OFICINAS
CANTIDAD	6
GIRO	
TIPO	PUERTA ABATIBLE
PREMARCO	-
MARCO	EXISTENTE. LIJADO A MADERA.TERMINACIÓN A DEFINIR
HOJA	EXISTENTE. BATIENTE CON BANDEROLA SUPERIOR. LIJADO A MADERA.TERMINACIÓN A DEFINIR
MOVIMIENTO	ABATIBLE
VIDRIO	EXISTENTE. REEMPLAZO DONDE SE CONSIDERE NECESARIO.DONDE SE ENCUENTRE PINTADO, SE DEBERÁ LIMPIAR.
CONTRAVIDRIO	EXISTENTE. TRATAMIENTO IDEM HOJA.
TAPAJUNTAS HERRAJES	MOVIMIENTO ACCIONAM. VERIFICAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO. SEGURIDAD

ESTADO ACTUAL

-TERMINACIÓN: BARNIZ/ESMALTE SINTÉTICO DE DIFERENTES COLORES, DESGASTADO-CUARTEADO-DESCASCARADO (ESTADO REGULAR).

-HERRAJES: FALTANTES EN ALGUNAS PUERTAS, PINTADAS, EN MAL ESTADO.

-VIDRIOS: SIMPLES, TRANSPARENTES Y TRANSLUCIDOS, ALGUNOS PINTADOS.

-ESTANQUEIDAD: NO SE OBSERVAN INFILTRACIONES DE AGUA DE LLUVIA CONSIDERABLES.

EN MAL ESTADO EN GENERAL, NECESITAN RESTAURACIÓN.

REHABILITACIÓN

EN TODOS LOS CASOS QUE SE REPAREN PARTES DE LA CARPINTERÍA, SE UTILIZARÁ MADERA DE IGUALES CARACTERÍSTICAS A LAS EXISTENTES Y QUE ESTÉN BIEN ESTACIONADAS.

SE SELLARÁ EL ENCUENTRO DE TODA LA CARPINTERÍA CON LA MAMPOSTERÍA.

EN ZONAS CON RELIEVE SE UTILIZARÁN LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA MANTENER EL PERFIL ORIGINAL DE LAS MOLDURAS.

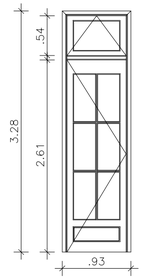

DESIGNACION	P03 - PUERTA HOJA SIMPLE 0,66m x 2,68m
UBICACION	ESPACIO DE GUARDADO
CANTIDAD	3
GIRO	
TIPO	PUERTA ABATIBLE
PREMARCO	-
MARCO	EXISTENTE. LIJADO A MADERA.TERMINACIÓN A DEFINIR
HOJA	EXISTENTE. BATIENTE CON BANDEROLA SUPERIOR. LIJADO A MADERA.TERMINACIÓN A DEFINIR
MOVIMIENTO	ABATIBLE
VIDRIO	-
CONTRAVIDRIO	-
TAPAJUNTAS HERRAJES	MOVIMIENTO ACCIONAM. VERIFICAR ESTADO Y FUNCIONAMIENTO. SEGURIDAD

ESTADO ACTUAL

-TERMINACIÓN: BARNIZ/ESMALTE SINTÉTICO DE DIFERENTES COLORES, DESGASTADO-CUARTEADO-DESCASCARADO (ESTADO REGULAR).

-HERRAJES: FALTANTES EN ALGUNAS PUERTAS, PINTADAS, EN MAL ESTADO.

-VIDRIOS: SIMPLES, TRANSPARENTES Y TRANSLUCIDOS, ALGUNOS PINTADOS.

-ESTANQUEIDAD: NO SE OBSERVAN INFILTRACIONES DE AGUA DE LLUVIA CONSIDERABLES.

EN MAL ESTADO EN GENERAL, NECESITAN RESTAURACIÓN.

REHABILITACIÓN

EN TODOS LOS CASOS QUE SE REPAREN PARTES DE LA CARPINTERÍA, SE UTILIZARÁ MADERA DE IGUALES CARACTERÍSTICAS A LAS EXISTENTES Y QUE ESTÉN BIEN ESTACIONADAS.

SE SELLARÁ EL ENCUENTRO DE TODA LA CARPINTERÍA CON LA MAMPOSTERÍA.

EN ZONAS CON RELIEVE SE UTILIZARÁN LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA MANTENER EL PERFIL ORIGINAL DE LAS MOLDURAS.

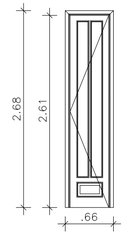

DESIGNACION	P04 - PUERTA HOJA SIMPLE 0,88m x 2,09m
UBICACION	ESPACIO DE GUARDADO
CANTIDAD	1
GIRO	
TIPO	PUERTA ABATIBLE
PREMARCO	-
MARCO	EXISTENTE. LIJADO A MADERA.TERMINACIÓN A DEFINIR
HOJA	EXISTENTE. BATIENTE. LIJADO A MADERA.TERMINACIÓN A DEFINIR
MOVIMIENTO	ABATIBLE
VIDRIO	-
CONTRAVIDRIO	-
TAPAJUNTAS HERRAJES	MOVIMIENTO ACCIONAM. SEGURIDAD

ESTADO ACTUAL

-TERMINACIÓN: BARNIZ/ESMALTE SINTÉTICO DE DIFERENTES COLORES, DESGASTADO-CUARTEADO-DESCASCARADO (ESTADO REGULAR).

-HERRAJES: FALTANTES EN ALGUNAS PUERTAS, PINTADAS, EN MAL ESTADO.

-VIDRIOS: SIMPLES, TRANSPARENTES Y TRANSLUCIDOS, ALGUNOS PINTADOS.

-ESTANQUEIDAD: NO SE OBSERVAN INFILTRACIONES DE AGUA DE LLUVIA CONSIDERABLES.

EN MAL ESTADO EN GENERAL, NECESITAN RESTAURACIÓN.

REHABILITACIÓN

EN TODOS LOS CASOS QUE SE REPAREN PARTES DE LA CARPINTERÍA, SE UTILIZARÁ MADERA DE IGUALES CARACTERÍSTICAS A LAS EXISTENTES Y QUE ESTÉN BIEN ESTACIONADAS.

SE SELLARÁ EL ENCUENTRO DE TODA LA CARPINTERÍA CON LA MAMPOSTERÍA.

EN ZONAS CON RELIEVE SE UTILIZARÁN LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA MANTENER EL PERFIL ORIGINAL DE LAS MOLDURAS.

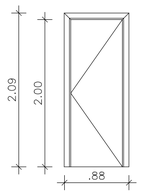

DESIGNACION	P05 - PUERTA HOJA SIMPLE 0,81m x 2,68m
UBICACION	PASO
CANTIDAD	2
GIRO	
TIPO	PUERTA ABATIBLE
PREMARCO	-
MARCO	EXISTENTE. LIJADO A MADERA.TERMINACIÓN A DEFINIR
HOJA	EXISTENTE. BATIENTE. LIJADO A MADERA.TERMINACIÓN A DEFINIR
MOVIMIENTO	ABATIBLE
VIDRIO	-
CONTRAVIDRIO	-
TAPAJUNTAS HERRAJES	MOVIMIENTO ACCIONAM. SEGURIDAD

ESTADO ACTUAL

-TERMINACIÓN: BARNIZ/ESMALTE SINTÉTICO DE DIFERENTES COLORES, DESGASTADO-CUARTEADO-DESCASCARADO (ESTADO REGULAR).

-HERRAJES: FALTANTES EN ALGUNAS PUERTAS, PINTADAS, EN MAL ESTADO.

-VIDRIOS: SIMPLES, TRANSPARENTES Y TRANSLUCIDOS, ALGUNOS PINTADOS.

-ESTANQUEIDAD: NO SE OBSERVAN INFILTRACIONES DE AGUA DE LLUVIA CONSIDERABLES.

EN MAL ESTADO EN GENERAL, NECESITAN RESTAURACIÓN.

REHABILITACIÓN

EN TODOS LOS CASOS QUE SE REPAREN PARTES DE LA CARPINTERÍA, SE UTILIZARÁ MADERA DE IGUALES CARACTERÍSTICAS A LAS EXISTENTES Y QUE ESTÉN BIEN ESTACIONADAS.

SE SELLARÁ EL ENCUENTRO DE TODA LA CARPINTERÍA CON LA MAMPOSTERÍA.

EN ZONAS CON RELIEVE SE UTILIZARÁN LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA MANTENER EL PERFIL ORIGINAL DE LAS MOLDURAS.

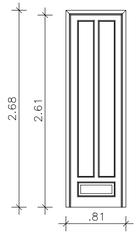

DESIGNACION	P06 - PUERTA HOJA SIMPLE 0,93m x 3,28m
UBICACION	OFICINAS
CANTIDAD	3
GIRO	
TIPO	PUERTA ABATIBLE
PREMARCO	-
MARCO	EXISTENTE. LIJADO A MADERA.TERMINACIÓN A DEFINIR
HOJA	EXISTENTE. BATIENTE CON BANDEROLA SUPERIOR. LIJADO A MADERA.TERMINACIÓN A DEFINIR
MOVIMIENTO	ABATIBLE
VIDRIO	-
CONTRAVIDRIO	-
TAPAJUNTAS HERRAJES	MOVIMIENTO ACCIONAM. SEGURIDAD

ESTADO ACTUAL

-TERMINACIÓN: BARNIZ/ESMALTE SINTÉTICO DE DIFERENTES COLORES, DESGASTADO-CUARTEADO-DESCASCARADO (ESTADO REGULAR).

-HERRAJES: FALTANTES EN ALGUNAS PUERTAS, PINTADAS, EN MAL ESTADO.

-VIDRIOS: SIMPLES, TRANSPARENTES Y TRANSLUCIDOS, ALGUNOS PINTADOS.

-ESTANQUEIDAD: NO SE OBSERVAN INFILTRACIONES DE AGUA DE LLUVIA CONSIDERABLES.

EN MAL ESTADO EN GENERAL, NECESITAN RESTAURACIÓN.

REHABILITACIÓN

EN TODOS LOS CASOS QUE SE REPAREN PARTES DE LA CARPINTERÍA, SE UTILIZARÁ MADERA DE IGUALES CARACTERÍSTICAS A LAS EXISTENTES Y QUE ESTÉN BIEN ESTACIONADAS.

SE SELLARÁ EL ENCUENTRO DE TODA LA CARPINTERÍA CON LA MAMPOSTERÍA.

EN ZONAS CON RELIEVE SE UTILIZARÁN LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA MANTENER EL PERFIL ORIGINAL DE LAS MOLDURAS.

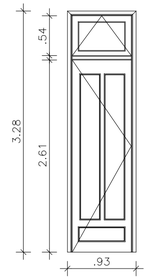

DESIGNACION	P07 - PUERTA HOJA SIMPLE 0,93m x 3,28m
UBICACION	TERRAZA
CANTIDAD	2
GIRO	
TIPO	PUERTA ABATIBLE
PREMARCO	-
MARCO	EXISTENTE. LIJADO A MADERA.TERMINACIÓN A DEFINIR
HOJA	EXISTENTE. BATIENTE. LIJADO A MADERA.TERMINACIÓN A DEFINIR
MOVIMIENTO	ABATIBLE
VIDRIO	-
CONTRAVIDRIO	-
TAPAJUNTAS HERRAJES	MOVIMIENTO ACCIONAM. SEGURIDAD

ESTADO ACTUAL

-TERMINACIÓN: BARNIZ/ESMALTE SINTÉTICO DE DIFERENTES COLORES, DESGASTADO-CUARTEADO-DESCASCARADO (ESTADO REGULAR).

-HERRAJES: FALTANTES EN ALGUNAS PUERTAS, PINTADAS, EN MAL ESTADO.

-VIDRIOS: SIMPLES, TRANSPARENTES Y TRANSLUCIDOS, ALGUNOS PINTADOS.

-ESTANQUEIDAD: NO SE OBSERVAN INFILTRACIONES DE AGUA DE LLUVIA CONSIDERABLES.

EN MAL ESTADO EN GENERAL, NECESITAN RESTAURACIÓN.

REHABILITACIÓN

EN TODOS LOS CASOS QUE SE REPAREN PARTES DE LA CARPINTERÍA, SE UTILIZARÁ MADERA DE IGUALES CARACTERÍSTICAS A LAS EXISTENTES Y QUE ESTÉN BIEN ESTACIONADAS.

SE SELLARÁ EL ENCUENTRO DE TODA LA CARPINTERÍA CON LA MAMPOSTERÍA.

EN ZONAS CON RELIEVE SE UTILIZARÁN LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA MANTENER EL PERFIL ORIGINAL DE LAS MOLDURAS.

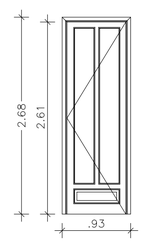

DESIGNACION	P08 - PUERTA HOJA SIMPLE 0,81m x 2,77m
UBICACION	COMEDOR
CANTIDAD	2
GIRO	
TIPO	PUERTA ABATIBLE
PREMARCO	-
MARCO	EXISTENTE. LIJADO A MADERA.TERMINACIÓN A DEFINIR
HOJA	EXISTENTE. BATIENTE CON BANDEROLA SUPERIOR. LIJADO A MADERA.TERMINACIÓN A DEFINIR
MOVIMIENTO	ABATIBLE
VIDRIO	-
CONTRAVIDRIO	-
TAPAJUNTAS HERRAJES	MOVIMIENTO ACCIONAM. SEGURIDAD

ESTADO ACTUAL

-TERMINACIÓN: BARNIZ/ESMALTE SINTÉTICO DE DIFERENTES COLORES, DESGASTADO-CUARTEADO-DESCASCARADO (ESTADO REGULAR).

-HERRAJES: FALTANTES EN ALGUNAS PUERTAS, PINTADAS, EN MAL ESTADO.

-VIDRIOS: SIMPLES, TRANSPARENTES Y TRANSLUCIDOS, ALGUNOS PINTADOS.

-ESTANQUEIDAD: NO SE OBSERVAN INFILTRACIONES DE AGUA DE LLUVIA CONSIDERABLES.

EN MAL ESTADO EN GENERAL, NECESITAN RESTAURACIÓN.

REHABILITACIÓN

EN TODOS LOS CASOS QUE SE REPAREN PARTES DE LA CARPINTERÍA, SE UTILIZARÁ MADERA DE IGUALES CARACTERÍSTICAS A LAS EXISTENTES Y QUE ESTÉN BIEN ESTACIONADAS.

SE SELLARÁ EL ENCUENTRO DE TODA LA CARPINTERÍA CON LA MAMPOSTERÍA.

EN ZONAS CON RELIEVE SE UTILIZARÁN LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA MANTENER EL PERFIL ORIGINAL DE LAS MOLDURAS.

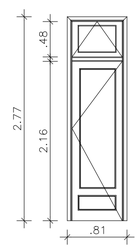

DESIGNACION	P09 - PUERTA HOJA SIMPLE 0,81m x 2,77m
UBICACION	TERRAZA
CANTIDAD	1
GIRO	
TIPO	PUERTA ABATIBLE
PREMARCO	-
MARCO	EXISTENTE. LIJADO A MADERA.TERMINACIÓN A DEFINIR
HOJA	EXISTENTE. BATIENTE CON BANDEROLA SUPERIOR. LIJADO A MADERA.TERMINACIÓN A DEFINIR
MOVIMIENTO	ABATIBLE
VIDRIO	EXISTENTE. REEMPLAZO DONDE SE CONSIDERE NECESARIO.DONDE SE ENCUENTRE PINTADO, SE DEBERÁ LIMPIAR.
CONTRAVIDRIO	EXISTENTE. TRATAMIENTO IDEM HOJA.
TAPAJUNTAS HERRAJES	MOVIMIENTO ACCIONAM. SEGURIDAD

ESTADO ACTUAL

-TERMINACIÓN: BARNIZ/ESMALTE SINTÉTICO DE DIFERENTES COLORES, DESGASTADO-CUARTEADO-DESCASCARADO (ESTADO REGULAR).

-HERRAJES: FALTANTES EN ALGUNAS PUERTAS, PINTADAS, EN MAL ESTADO.

-VIDRIOS: SIMPLES, TRANSPARENTES Y TRANSLUCIDOS, ALGUNOS PINTADOS.

-ESTANQUEIDAD: NO SE OBSERVAN INFILTRACIONES DE AGUA DE LLUVIA CONSIDERABLES.

EN MAL ESTADO EN GENERAL, NECESITAN RESTAURACIÓN.

REHABILITACIÓN

EN TODOS LOS CASOS QUE SE REPAREN PARTES DE LA CARPINTERÍA, SE UTILIZARÁ MADERA DE IGUALES CARACTERÍSTICAS A LAS EXISTENTES Y QUE ESTÉN BIEN ESTACIONADAS.

SE SELLARÁ EL ENCUENTRO DE TODA LA CARPINTERÍA CON LA MAMPOSTERÍA.

EN ZONAS CON RELIEVE SE UTILIZARÁN LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA MANTENER EL PERFIL ORIGINAL DE LAS MOLDURAS.

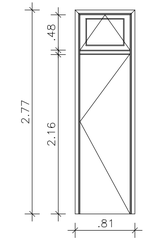

DESIGNACION	P10 - PUERTA HOJA DOBLE 1.22m x 3,28m
UBICACION	OFICINAS - BALCÓN
CANTIDAD	3
GIRO	
TIPO	PUERTA ABATIBLE
PREMARCO	-
MARCO	EXISTENTE. LIJADO A MADERA.TERMINACIÓN A DEFINIR
HOJA	EXISTENTE. BATIENTE CON BANDEROLA SUPERIOR. LIJADO A MADERA.TERMINACIÓN A DEFINIR
MOVIMIENTO	ABATIBLE
VIDRIO	EXISTENTE. REEMPLAZO DONDE SE CONSIDERE NECESARIO.DONDE SE ENCUENTRE PINTADO, SE DEBERÁ LIMPIAR.
CONTRAVIDRIO	EXISTENTE. TRATAMIENTO IDEM HOJA.
TAPAJUNTAS HERRAJES	MOVIMIENTO ACCIONAM. SEGURIDAD

ESTADO ACTUAL

-TERMINACIÓN: BARNIZ/ESMALTE SINTÉTICO DE DIFERENTES COLORES, DESGASTADO-CUARTEADO-DESCASCARADO (ESTADO REGULAR).

-HERRAJES: FALTANTES EN ALGUNAS PUERTAS, PINTADAS, EN MAL ESTADO.

-VIDRIOS: SIMPLES, TRANSPARENTES Y TRANSLUCIDOS, ALGUNOS PINTADOS.

-ESTANQUEIDAD: NO SE OBSERVAN INFILTRACIONES DE AGUA DE LLUVIA CONSIDERABLES.

EN MAL ESTADO EN GENERAL, NECESITAN RESTAURACIÓN.

REHABILITACIÓN

EN TODOS LOS CASOS QUE SE REPAREN PARTES DE LA CARPINTERÍA, SE UTILIZARÁ MADERA DE IGUALES CARACTERÍSTICAS A LAS EXISTENTES Y QUE ESTÉN BIEN ESTACIONADAS.

SE SELLARÁ EL ENCUENTRO DE TODA LA CARPINTERÍA CON LA MAMPOSTERÍA.

EN ZONAS CON RELIEVE SE UTILIZARÁN LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA MANTENER EL PERFIL ORIGINAL DE LAS MOLDURAS.

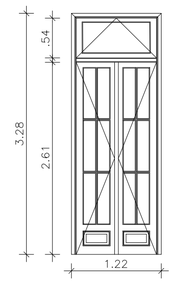

ADECUACIÓN EDILICIA COMISARIA 4TA - S. DE SANTA FE - PROYECTO - PROVINCIA DE SANTA FE

FOLIO Nº

MS

NOTA:
TODAS LAS MEDIDAS DEBERAN SER VERIFICADAS EN OBRA.
VER CONDICIONES PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.

OBRA: ADECUACIÓN EDILICIA COMISARIA 4TA - P.A

UBICACION: LA PAZ 450 - ROSARIO

G.P.S.: 32°57'56.5" S 60°38'00.2" O

TEMA: CARPINTERIAS

PLANO: PLANILLAS - PLANTA ALTA - ESC.:1:50

DIBUJO: ARQ. VIRGINIA PALADINI

REVISION: ARQ. ARIEL VANADIA

PROYECTO:
MINISTERIO DE SEGURIDAD
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

FECHA DE IMPRESION: OCTUBRE 2022

PROVINCIA DE SANTA FE

MINISTERIO DE SEGURIDAD

BC 02/02

COM4