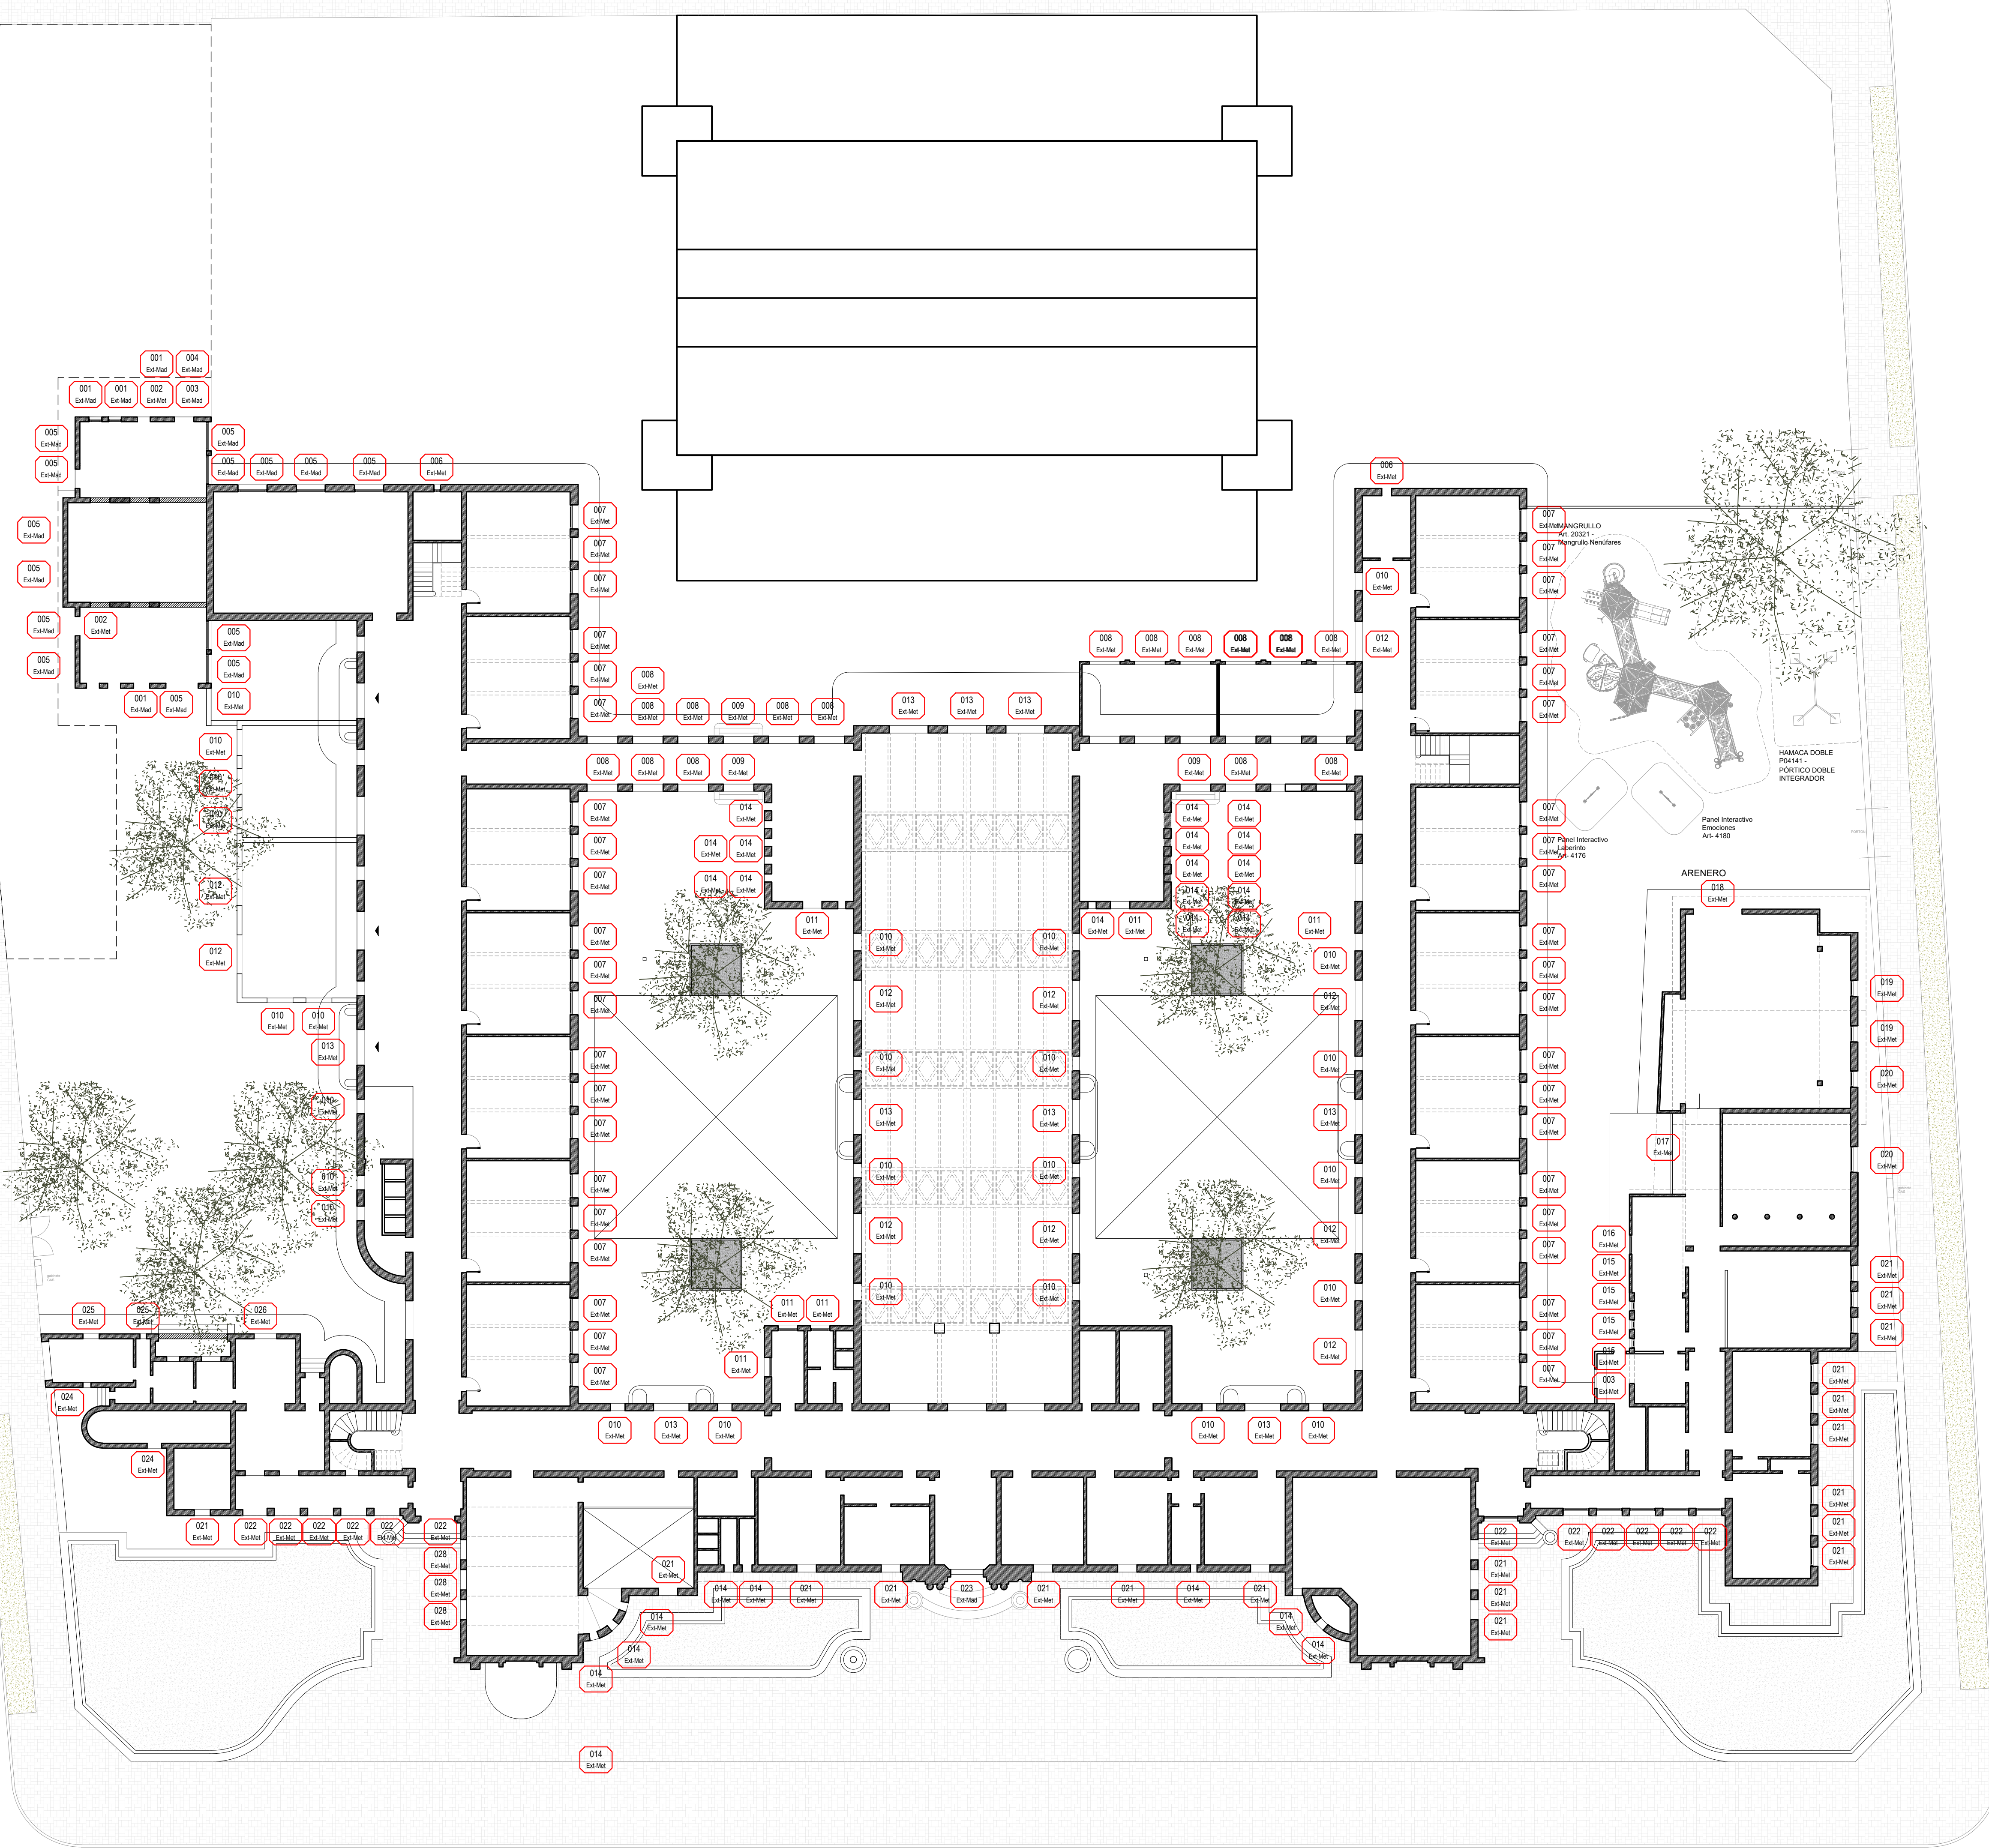
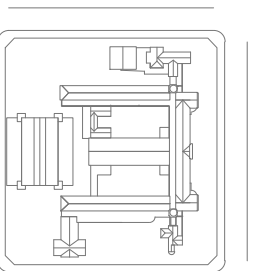
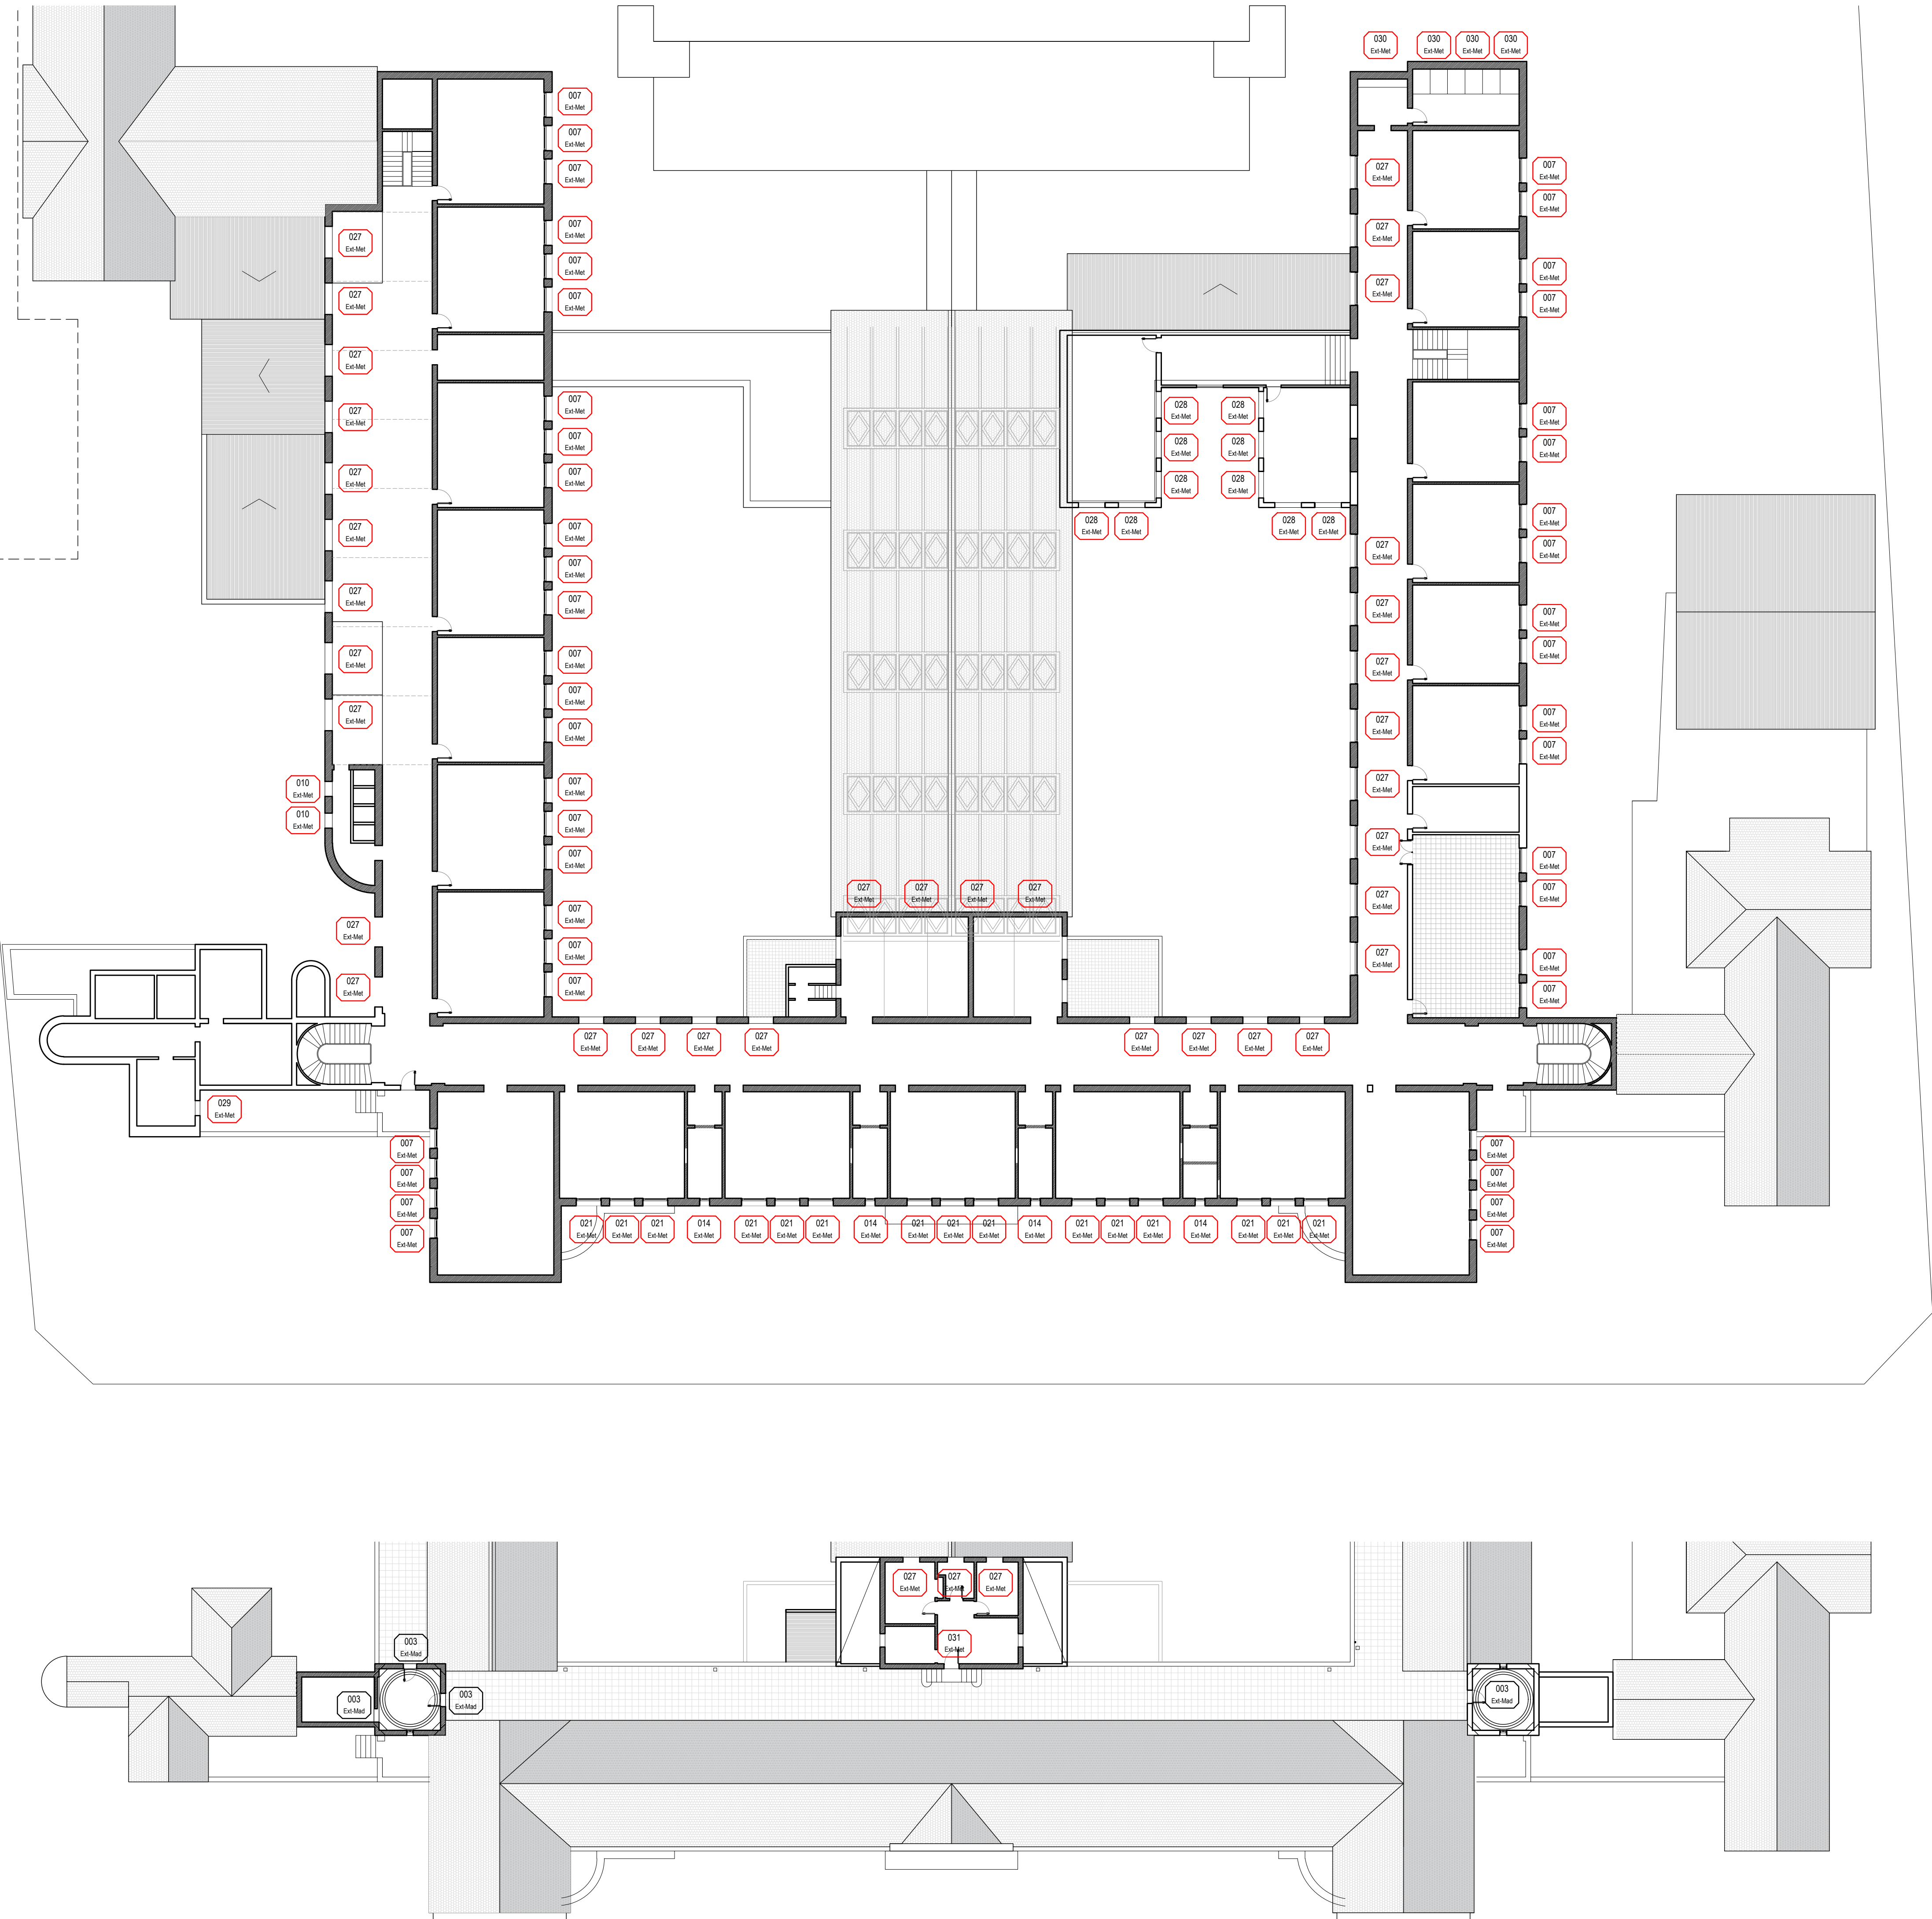




 MINISTERIO DE EDUCACION	
MINISTRO DE EDUCACIÓN	Prof. Jose Golly
SECRETARIA DE COORDINACION Y GESTION	Abog. Mario Martin
DIRECTORA PROVINCIAL ARQUITECTURA ESCOLAR	Arq. Luciana Viñuela
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	Arq. Jorge Michellini
PROYECTO DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR MINISTERIO EDUCACIÓN	
OBRA PROGRAMA ABRE ESCUELAS. Intervención Integral – Escuela Normal Superior Nro. 32 “Gral. José de San Martín” – Ciudad de Santa Fe Dpto. La Capital - Provincia de Santa Fe.	
UBICACIÓN 	
PLANO	OBRAS EXTERIORES, CARPINTERIAS. P. BAJA.
ESCALA	1:200
DIBUJO	
NOTA Todas las medidas se verificarán en obra.	





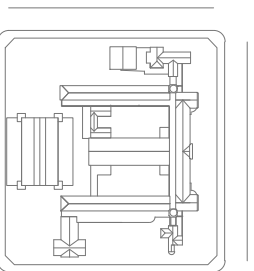
MINISTERIO DE EDUCACION

MINISTRO DE EDUCACIÓN	Prof. Jose Golly
SECRETARIA DE COORDINACION Y GESTION	Abog. Maria Martin
DIRECTORA PROVINCIAL ARQUITECTURA ESCOLAR	Arq. Luciana Viñuela
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	Arq. Jorge Michelini

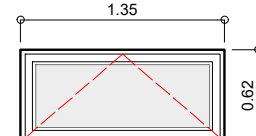
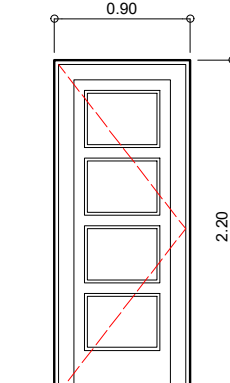
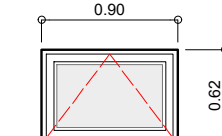
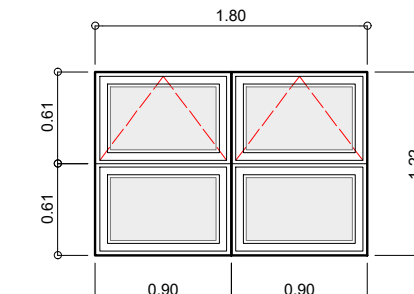
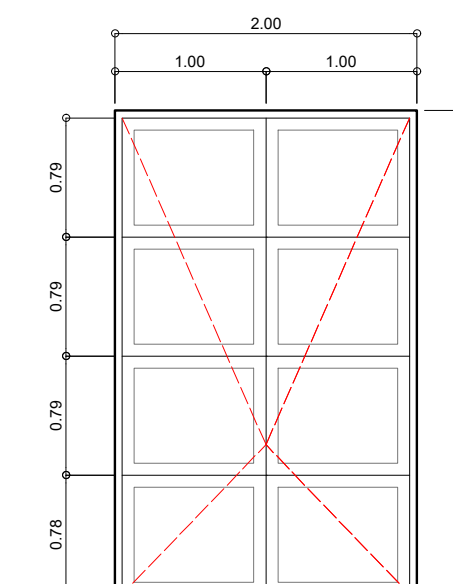
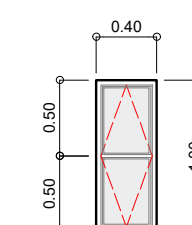
PROYECTO
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
MINISTERIO EDUCACIÓN

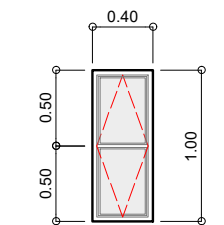
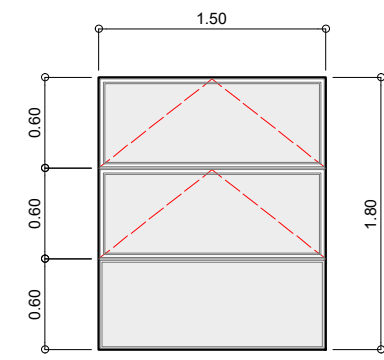
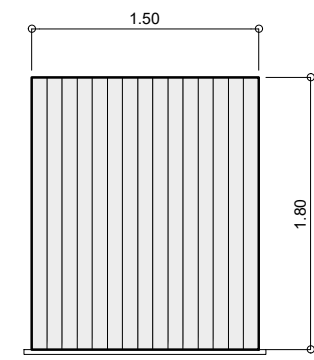
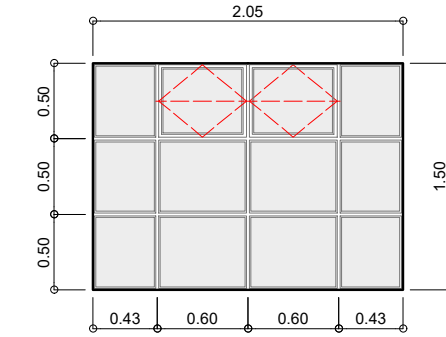
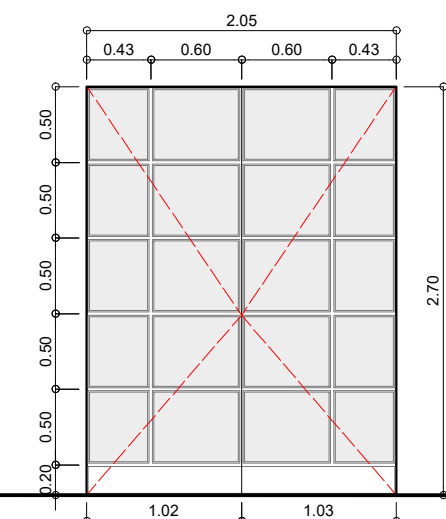
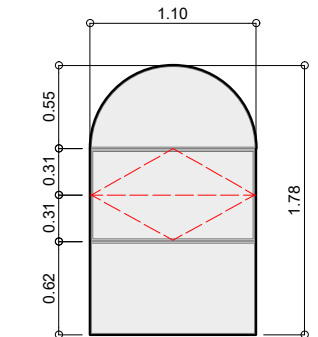
OBRA
PROGRAMA ABRE ESCUELAS. Intervención Integral – Escuela Normal Superior Nro. 32 “Gral. José de San Martín” – Ciudad de Santa Fe
Dpto. La Capital - Provincia de Santa Fe.

UBICACIÓN



PLANO	OBRAS EXTERIORES, CARPINTERIAS, P. ALTA.
ESCALA	1:200
DIBUJO	
NOTA Todas las medidas se verificarán en obra.	

ABERTURAS DE MADERA A RESTAURAR										ABERTURAS METÁLICAS A RESTAURAR													
Denominación		001 Ext-Med	A restaurar	Denominación		003 Ext-Med	A sustituir	Denominación		004 Ext-Med	A restaurar	Denominación		005 Ext-Med	A restaurar	Denominación		023 Ext-Med	A restaurar	Denominación		006 Ext-Med	A restaurar
Cantidad		03		Cantidad		06		Cantidad		01		Cantidad		13		Cantidad		1		Cantidad		2	
Medidas				Medidas				Medidas				Medidas				Medidas				Medidas			
																							
Accionamiento		Hoja Banderola		Accionamiento		Hoja de abatir		Accionamiento		Hoja Banderola		Accionamiento		2 hojas banderolas superiores y 2 paños fijos inferiores		Accionamiento		2 hojas de abrir		Accionamiento		1 hoja con pivot horizontal	
Marco		Marco de madera pintado		Marco		Marco de madera pintado		Marco		Marco de madera pintado		Marco		Marco de madera pintado		Marco		Marco de madera pintado		Marco		Compuesto por perfiles ángulo de hierro.	
Hojas		Marco de madera pintado		Hojas		Marco de madera pintado		Hojas		Marco de madera pintado		Hojas		Marco de madera pintado		Hojas		Marco de madera pintado		Hojas		Compuesto por perfiles ángulo de hierro.	
Herrajes		Bisagras de bronce, cierre superior con pasador.		Herrajes		Bisagras de hierro ø=2 ½ mm, alas de 150 mm y cinco agujeros. Cerraduras de embutir, frente, y chapa de hierro reforzado con combinación. Bocallaves de latón fundido pulido niquelado ovalado.		Herrajes		Bisagras de bronce, cierre superior con pasador.		Herrajes		Bisagras de bronce, cierre superior con pasador.		Herrajes		Bisagras de hierro ø=2 ½ mm, alas de 150 mm y cinco agujeros. Cerraduras de embutir, frente, y chapa de hierro reforzado con combinación. Bocallaves de latón fundido pulido niquelado ovalado.		Herrajes		Pivot de bronce torneado. Falleba con varilla embutida, caja de chapa de bronce.	
Vidrios		Vidrio existente a remplazar por vidrio de seguridad 3+3 incoloro con laminado translúcido.		Vidrios		Vidrio existente a remplazar por vidrio de seguridad 3+3 incoloro con laminado translúcido.		Vidrios		Vidrio existente a remplazar por vidrio de seguridad 3+3 incoloro con laminado translúcido.		Vidrios		Vidrio existente a remplazar por vidrio de seguridad 3+3 incoloro con laminado translúcido.		Vidrios		Vidrio existente a remplazar por vidrio de seguridad 3+3 incoloro con laminado translúcido.		Vidrios		Replazo de masilla, contravidrio y vidrio, por vidrio de seguridad 3+3 incoloro con laminado translúcido.	
Terminaciones		Lijado hasta quitar todos los restos de pintura existente. Reposición de maderas en mal estado por piezas de iguales características. Masillado de imperfecciones y pintura final con 3 manos de esmalte sintético, color a definir por inspección.		Terminaciones		Lijado hasta quitar todos los restos de pintura existente. Reposición de maderas en mal estado por piezas de iguales características. Masillado de imperfecciones y pintura final con 3 manos de esmalte sintético, color a definir por inspección.		Terminaciones		Lijado hasta quitar todos los restos de pintura existente. Reposición de maderas en mal estado por piezas de iguales características. Masillado de imperfecciones y pintura final con 3 manos de esmalte sintético, color a definir por inspección.		Terminaciones		Lijado hasta quitar todos los restos de pintura existente. Reposición de maderas en mal estado por piezas de iguales características. Masillado de imperfecciones y pintura final con 3 manos de esmalte sintético, color a definir por inspección.		Terminaciones		Lijado hasta quitar todos los restos de pintura existente. Reposición de maderas en mal estado por piezas de iguales características. Masillado de imperfecciones y pintura final con 3 manos de esmalte sintético, color a definir por inspección.		Terminaciones		Lijado y acondicionamiento general. Reparación de soldaduras y masillado de imperfecciones. 2 manos de convertidor de óxido y pintura final con 3 manos de esmalte sintético, color y acabado idéntico a original.	
Ubicación				Ubicación				Ubicación				Ubicación				Ubicación				Ubicación			
Observaciones		El contratista verificara espesores de vidrios y cantidades de aberturas, las medidas exteriores de la abertura se corresponden con el vano, no se consideran premarcos ni juntas en el dibujo. Las puertas de ingreso a los locales contarán con la señalética correspondiente según indicación en el pliego de especificaciones particulares.		Observaciones		El contratista verificara espesores de vidrios y cantidades de aberturas, las medidas exteriores de la abertura se corresponden con el vano, no se consideran premarcos ni juntas en el dibujo. Las puertas de ingreso a los locales contarán con la señalética correspondiente según indicación en el pliego de especificaciones particulares.		Observaciones		El contratista verificara espesores de vidrios y cantidades de aberturas, las medidas exteriores de la abertura se corresponden con el vano, no se consideran premarcos ni juntas en el dibujo. Las puertas de ingreso a los locales contarán con la señalética correspondiente según indicación en el pliego de especificaciones particulares.		Observaciones		El contratista verificara espesores de vidrios y cantidades de aberturas, las medidas exteriores de la abertura se corresponden con el vano, no se consideran premarcos ni juntas en el dibujo. Las puertas de ingreso a los locales contarán con la señalética correspondiente según indicación en el pliego de especificaciones particulares.		Observaciones		El contratista verificara espesores de vidrios y cantidades de aberturas, las medidas exteriores de la abertura se corresponden con el vano, no se consideran premarcos ni juntas en el dibujo. Las puertas de ingreso a los locales contarán con la señalética correspondiente según indicación en el pliego de especificaciones particulares.		Observaciones		El contratista verificara espesores de vidrios y cantidades de aberturas, las medidas exteriores de la abertura se corresponden con el vano, no se consideran premarcos ni juntas en el dibujo. Las puertas de ingreso a los locales contarán con la señalética correspondiente según indicación en el pliego de especificaciones particulares.	

ABERTURAS METÁLICAS A RESTAURAR						ABERTURAS METÁLICAS A RESTAURAR																													
Denominación		006 Ext-Med	A restaurar			Denominación		007 Ext-Med	A restaurar			Denominación		008 Ext-Med	A restaurar			Denominación		009 Ext-Med	A restaurar			Denominación		010 Ext-Med	A restaurar								
Cantidad		2					Cantidad		79					Cantidad		19					Cantidad		3					Cantidad		27					
Medidas							Medidas							Medidas							Medidas							Medidas							
																																			
Accionamiento		1 hoja con pivot horizontal				Accionamiento		2 hojas tipo banderola + 1 paño fijo				Lamas metálicas con pivot central		Accionamiento		2 hojas con pivot horizontal superiores + 10 paños fijo				Accionamiento		2 puertas de abrir				Accionamiento		Paños fijos superiores e inferiores. Hoja intermedia con pivot horizontal							
Marco		Compuesto por perfiles ángulo de hierro.				Marco		Compuesto por perfiles ángulo de hierro.				Compuesto por perfiles ángulos de hierro		Marco		Compuesto por perfiles ángulo de hierro.				Marco		Compuesto por perfiles ángulo de hierro.				Marco		Compuesto por perfiles ángulo de hierro.							
Hojas		Compuesto por perfiles ángulo de hierro.				Hojas		Compuesto por perfiles ángulo de hierro.				Chapa plegada e=2 mm, colocadas en paralelo.		Hojas		Compuesto por perfiles ángulo de hierro.				Hojas		Compuesto por perfiles ángulo de hierro.				Hojas		Compuesto por perfiles ángulo de hierro.							
Herrajes		Pivot de bronce torneado. Falleba con varilla embutida, caja de chapa de bronce.				Herrajes		Pivot de bronce torneado. Falleba con varilla embutida, caja de chapa. Manija de bronce				Sistema pivotante central accionado con manivela y sistema de engranaje embutido.		Herrajes		Pivot de bronce torneado. Falleba con varilla embutida, caja de chapa. Manija de bronce				Herrajes		3 bisagras por hoja. Cerradura dominación doble vuelta.				Herrajes		Pivot de bronce torneado. Falleba con varilla embutida, caja de chapa. Manija de bronce. 3 bisagras por hoja. Cerradura dominación doble vuelta.							
Vidrios		Remplazo de masilla, contravidrio y vidrio, por vidrio de seguridad 3+3 incoloro con laminado translucido.				Vidrios		Remplazo de masilla, contravidrio y vidrio, por vidrio de seguridad 3+3 incoloro con laminado translucido.						Vidrios		Remplazo de masilla, contravidrio y vidrio, por vidrio de seguridad 3+3 incoloro con laminado translucido.				Vidrios		Remplazo de masilla, contravidrio y vidrio, por vidrio de seguridad 3+3 incoloro con laminado translucido.				Vidrios		Remplazo de masilla, contravidrio y vidrio, por vidrio de seguridad 3+3 incoloro con laminado translucido.							
Terminaciones		Lijado y acondicionamiento general. Reparación de soldaduras y masillado de imperfecciones. 2 manos de convertidor de óxido y pintura final con 3 manos de esmalte sintético, color y acabado idéntico a original.				Terminaciones		Lijado y acondicionamiento general. Reparación de soldaduras y masillado de imperfecciones. 2 manos de convertidor de óxido y pintura final con 3 manos de esmalte sintético, color y acabado idéntico a original.				Lijado y acondicionamiento general. Limpieza con fosfatizante. 2 manos de pintura anticorros. 3 manos de esmalte poliuretánico. Aplicación con soplete. Color color y acabado idéntico a original.		Terminaciones		Lijado y acondicionamiento general. Reparación de soldaduras y masillado de imperfecciones. 2 manos de convertidor de óxido y pintura final con 3 manos de esmalte sintético, color y acabado idéntico a original.				Terminaciones		Lijado y acondicionamiento general. Reparación de soldaduras y masillado de imperfecciones. 2 manos de convertidor de óxido y pintura final con 3 manos de esmalte sintético, color y acabado idéntico a original.				Terminaciones		Lijado y acondicionamiento general. Reparación de soldaduras y masillado de imperfecciones. 2 manos de convertidor de óxido y pintura final con 3 manos de esmalte sintético, color y acabado idéntico a original.							
Ubicación						Ubicación								Ubicación						Ubicación						Ubicación									
Observaciones		El contratista verificara espesores de vidrios y cantidades de aberturas, las medidas exteriores de la abertura se corresponden con el vano, no se consideran premarcos ni juntas en el dibujo. Las puertas de ingreso a los locales contarán con la señalética correspondiente según indicación en el pliego de especificaciones particulares.				Observaciones		El contratista verificara espesores de vidrios y cantidades de aberturas, las medidas exteriores de la abertura se corresponden con el vano, no se consideran premarcos ni juntas en el dibujo. Las puertas de ingreso a los locales contarán con la señalética correspondiente según indicación en el pliego de especificaciones particulares.				El contratista verificara espesores y cantidades de aberturas, las medidas exteriores de la abertura se corresponden con el vano, no se consideran premarcos ni juntas en el dibujo.		Observaciones		El contratista verificara espesores de vidrios y cantidades de aberturas, las medidas exteriores de la abertura se corresponden con el vano, no se consideran premarcos ni juntas en el dibujo. Las puertas de ingreso a los locales contarán con la señalética correspondiente según indicación en el pliego de especificaciones particulares.				Observaciones		El contratista verificara espesores de vidrios y cantidades de aberturas, las medidas exteriores de la abertura se corresponden con el vano, no se consideran premarcos ni juntas en el dibujo. Las puertas de ingreso a los locales contarán con la señalética correspondiente según indicación en el pliego de especificaciones particulares.				Observaciones		El contratista verificara espesores de vidrios y cantidades de aberturas, las medidas exteriores de la abertura se corresponden con el vano, no se consideran premarcos ni juntas en el dibujo. Las puertas de ingreso a los locales contarán con la señalética correspondiente según indicación en el pliego de especificaciones particulares.							



MINISTERIO DE EDUCACION

MINISTRO DE EDUCACIÓN **Prof. Jose Golly**

SECRETARIA DE COORDINACION Y GESTION **Abog. Maria Martin**

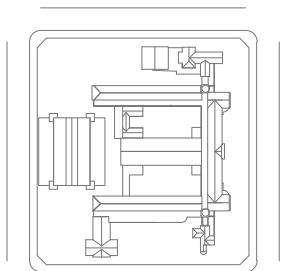
DIRECTORA PROVINCIAL ARQUITECTURA ESCOLAR **Arq. Luciana Viñuela**

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR **Arq. Jorge Michellini**

PROYECTO **DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR**
MINISTERIO EDUCACIÓN

OBRA
PROGRAMA ABRE ESCUELAS. Intervención Integral – Escuela Normal Superior Nro. 32 “Gral. José de San Martín” – Ciudad de Santa Fe
Dpto. La Capital - Provincia de Santa Fe.

UBICACIÓN

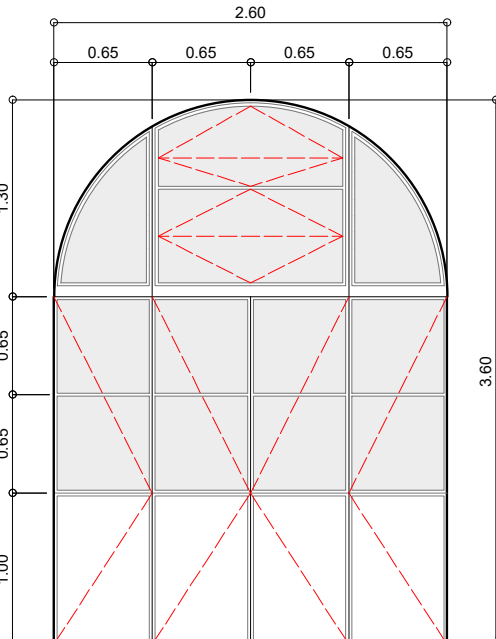
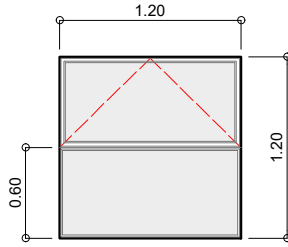
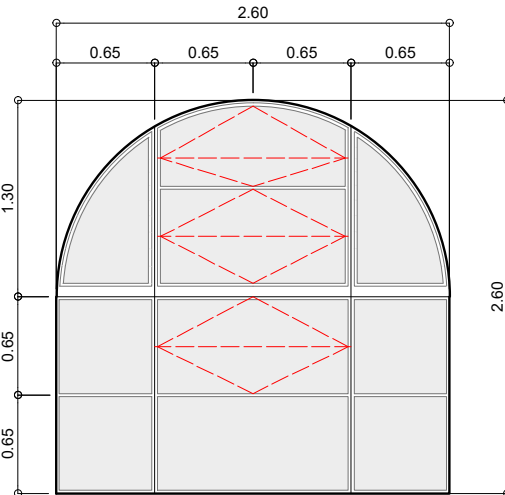
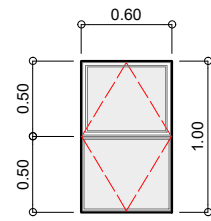
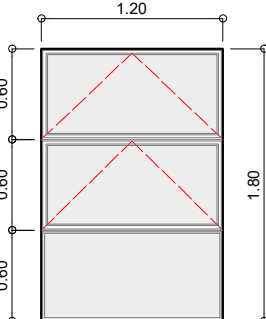
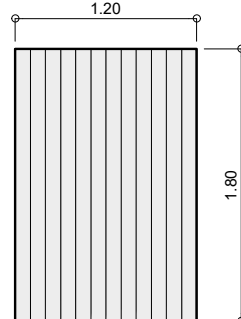


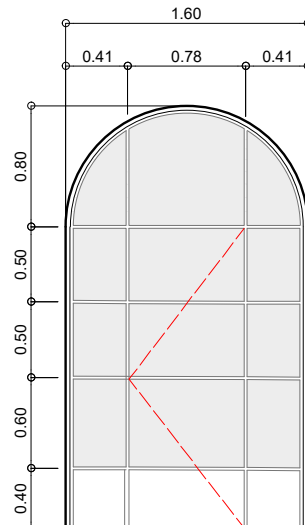
PLANO **OBRAS EXTERIORES, CARPINTERIAS.**

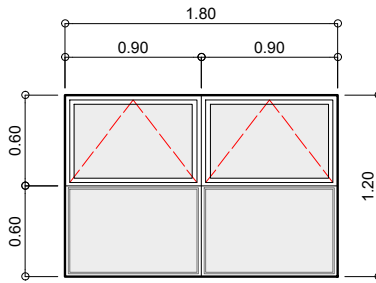
ESCALA **1:50**

DIBUJO

NOTA
Todas las medidas se verificarán en obra.

ABERTURAS METÁLICAS A RESTAURAR																				
Denominación		013 Ext-Met	A restaurar	Denominación		011 Ext-Met	A restaurar	Denominación		012 Ext-Met	A restaurar	Denominación		014 Ext-Met	A restaurar	Denominación		021 Ext-Met	A restaurar	
Cantidad		09		Cantidad		04		Cantidad		07		Cantidad		27		Cantidad		33		
Medidas				Medidas				Medidas				Medidas				Medidas				
																 				
Accionamiento		2 Paños fijos superiores, 2 hojas con pivot horizontal superiores. 4 hojas de abrir inferiores.		Accionamiento		1 banderola superior, paño fijo inferior		Accionamiento		2 Paños fijos superiores, 3 hojas con pivot horizontal, 4 paños fijos.		Accionamiento		1 hoja con pivot horizontal		Accionamiento		2 hojas tipo banderola + 1 paño fijo		Lamas metálicas con pivot central
Marco		Compuesto por perfiles ángulo de hierro. Perfiles de marco reforzado a doble contacto		Marco		Compuesto por perfiles ángulo de hierro.		Marco		Compuesto por perfiles ángulo de hierro.		Marco		Compuesto por perfiles ángulo de hierro.		Marco				Compuesto por perfiles ángulos de hierro
Hojas		Compuesto por perfiles ángulo de hierro.		Hojas		Compuesto por perfiles ángulo de hierro.		Hojas		Compuesto por perfiles ángulo de hierro.		Hojas		Compuesto por perfiles ángulo de hierro.		Hojas				Chapa plegada e=2 mm, colocadas en paralelo.
Herrajes		Pivot de bronce torneado. Falleba con varilla embudida, caja de chapa. Manija de bronce 3 bisagras por hoja. Cerradura dominación doble vuelta.		Herrajes		Pivot de bronce torneado. Falleba con varilla embudida, caja de chapa. Manija de bronce		Herrajes		Pivot de bronce torneado. Falleba con varilla embudida, caja de chapa. Manija de bronce		Herrajes		Pivot de bronce torneado. Falleba con varilla embudida, caja de chapa de bronce.		Herrajes		Reemplazo de vidrios, masillas y contravidrios. Soldadura y masillado de imperfecciones, 2 manos de convertidor de óxido y pintura final con 3 manos de esmalte sintético, color a definir por inspección.		Sistema pivotante central accionado con manivela y sistema de engranaje embudido.
Vidrios		Reemplazo de masilla, contravidrio y vidrio, por vidrio de seguridad 3+3 incoloro con laminado translucido.		Vidrios		Reemplazo de masilla, contravidrio y vidrio, por vidrio de seguridad 3+3 incoloro con laminado translucido.		Vidrios		Reemplazo de masilla, contravidrio y vidrio, por vidrio de seguridad 3+3 incoloro con laminado translucido.		Vidrios		Reemplazo de masilla, contravidrio y vidrio, por vidrio de seguridad 3+3 incoloro con laminado translucido.		Vidrios		Vidrio existente a reemplazar por vidrio de seguridad 3+3 incoloro con laminado translucido.		
Terminaciones		Lijado y acondicionamiento general. Reparación de soldaduras y masillado de imperfecciones, 2 manos de convertidor de óxido y pintura final con 3 manos de esmalte sintético, color y acabado idéntico a original.		Terminaciones		Lijado y acondicionamiento general. Reparación de soldaduras y masillado de imperfecciones, 2 manos de convertidor de óxido y pintura final con 3 manos de esmalte sintético, color y acabado idéntico a original.		Terminaciones		Lijado y acondicionamiento general. Reparación de soldaduras y masillado de imperfecciones, 2 manos de convertidor de óxido y pintura final con 3 manos de esmalte sintético, color y acabado idéntico a original.		Terminaciones		Lijado y acondicionamiento general. Reparación de soldaduras y masillado de imperfecciones, 2 manos de convertidor de óxido y pintura final con 3 manos de esmalte sintético, color y acabado idéntico a original.		Terminaciones				Lijado y acondicionamiento general. limpieza con fosfatizante, 2 manos de pintura antióxido, 3 manos de esmalte poliuretánico. Aplicación con soplete. Color color y acabado idéntico a original.
Ubicación				Ubicación				Ubicación				Ubicación				Ubicación				
Observaciones		El contratista verificara espesores de vidrios y cantidades de aberturas, las medidas exteriores de la abertura se corresponden con el vano, no se consideran premarcos ni juntas en el dibujo. Las puertas de ingreso a los locales contarán con la señalética correspondiente según indicación en el pliego de especificaciones particulares.		Observaciones		El contratista verificara espesores de vidrios y cantidades de aberturas, las medidas exteriores de la abertura se corresponden con el vano, no se consideran premarcos ni juntas en el dibujo. Las puertas de ingreso a los locales contarán con la señalética correspondiente según indicación en el pliego de especificaciones particulares.		Observaciones		El contratista verificara espesores de vidrios y cantidades de aberturas, las medidas exteriores de la abertura se corresponden con el vano, no se consideran premarcos ni juntas en el dibujo. Las puertas de ingreso a los locales contarán con la señalética correspondiente según indicación en el pliego de especificaciones particulares.		Observaciones		El contratista verificara espesores de vidrios y cantidades de aberturas, las medidas exteriores de la abertura se corresponden con el vano, no se consideran premarcos ni juntas en el dibujo. Las puertas de ingreso a los locales contarán con la señalética correspondiente según indicación en el pliego de especificaciones particulares.		Observaciones		El contratista verificara espesores de vidrios y cantidades de aberturas, las medidas exteriores de la abertura se corresponden con el vano, no se consideran premarcos ni juntas en el dibujo. Las puertas de ingreso a los locales contarán con la señalética correspondiente según indicación en el pliego de especificaciones particulares.		El contratista verificara espesores y cantidades de aberturas, las medidas exteriores de la abertura se corresponden con el vano, no se consideran premarcos ni juntas en el dibujo.

ABERTURAS METÁLICAS A RESTAURAR					
Denominación		022 Ext-Met	A restaurar		
Cantidad		12			
Medidas					
					
Accionamiento		9 paños fijos + 1 puerta de abrir			
Marco		Compuesto por perfiles ángulo de hierro.			
Hojas		Compuesto por perfiles ángulo de hierro.			
Herrajes		Pivot de bronce torneado. Falleba con varilla embutida, caja de chapa de bronce. 3 bisagras por hoja. Cerradura dominación doble vuelta.			
Vidrios		Reemplazo de masilla, contravidrio y vidrio, por vidrio de seguridad 3+3 incoloro con laminado translucido.			
Terminaciones		Lijado y acondicionamiento general. Reparación de soldaduras y masillado de imperfecciones, 2 manos de convertidor de óxido y pintura final con 3 manos de esmalte sintético, color y acabado idéntico a original.			
Ubicación					
Observaciones		El contratista verificara espesores de vidrios y cantidades de aberturas. las medidas exteriores de la abertura se corresponden con el vano, no se consideran premarcos ni juntas en el dibujo. Las puertas de ingreso a los locales contarán con la señalética correspondiente según indicación en el pliego de especificaciones particulares.			

Denominación		027 Ext-Met	A restaurar		
Cantidad		34			
Medidas					
					
Accionamiento		2 banderolas superiores, 2 paños fijos inferiores			
Marco		Compuesto por perfiles ángulo de hierro.			
Hojas		Compuesto por perfiles ángulo de hierro.			
Herrajes		Pivot de bronce torneado. Falleba con varilla embutida, caja de chapa de bronce.			
Vidrios		Reemplazo de masilla, contravidrio y vidrio, por vidrio de seguridad 3+3 incoloro con laminado translucido.			
Terminaciones		Lijado y acondicionamiento general. Reparación de soldaduras y masillado de imperfecciones, 2 manos de convertidor de óxido y pintura final con 3 manos de esmalte sintético, color y acabado idéntico a original.			
Ubicación					
Observaciones		El contratista verificara espesores de vidrios y cantidades de aberturas. las medidas exteriores de la abertura se corresponden con el vano, no se consideran premarcos ni juntas en el dibujo. Las puertas de ingreso a los locales contarán con la señalética correspondiente según indicación en el pliego de especificaciones particulares.			



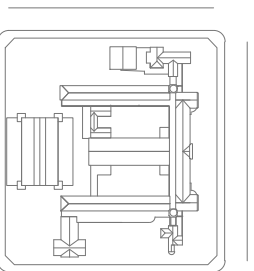
MINISTERIO DE EDUCACION

MINISTRO DE EDUCACIÓN	Prof. Jose Golly
SECRETARIA DE COORDINACION Y GESTION	Abog. Maria Martin
DIRECTORA PROVINCIAL ARQUITECTURA ESCOLAR	Arq. Luciana Viñuela
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	Arq. Jorge Michellini

PROYECTO
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR
MINISTERIO EDUCACIÓN

OBRA
PROGRAMA ABRE ESCUELAS. Intervención Integral – Escuela Normal Superior Nro. 32 “Gral. José de San Martín” – Ciudad de Santa Fe
Dpto. La Capital - Provincia de Santa Fe.

UBICACIÓN



PLANO
OBRAS EXTERIORES, CARPINTERIAS.

ESCALA
1:50

DIBUJO

NOTA
Todas las medidas se verificarán en obra.