



Provincia de Santa Fe
Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat

RESOLUCIÓN N° 301
28 ABR. 2022
SANTA FE, _____

VISTO:

El expediente N° 01903-0002895-5 del registro del Sistema de Información de Expedientes, relacionado con la aprobación de la Circular Aclaratoria N° 2 – Con Consulta, del Pliego correspondiente a la Licitación Pública convocada para la ejecución de la obra: **“CONSTRUCCIÓN HOSPITAL DE RAFAELA - ETAPA FINAL - RAFAELA - DEPARTAMENTO CASTELLANOS”**, emitida por la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería dependiente del MISPyH; y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución N° 319/22 MISPyH, se aprobó el llamado a licitación pública para la ejecución de la obra de referencia (fojas 1/4);

Que por Circular Aclaratoria Con Consulta N° 2 (fojas 5/10), la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería - MISPyH, dio respuestas a diferentes consultas formuladas por los posibles oferentes;

Que a foja 11 vta. obra el Visto Bueno de la Subsecretaría de Planificación;

POR ELLO,

**LA MINISTRA DE INFRAESTRUCTURA,
SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT
RESUELVE:**

ARTICULO 1º.- Apruébase la Circular Aclaratoria Con Consulta N° 2

**“2022 - BICENTENARIO DE LA BANDERA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE”
“LAS MALVINAS SON ARGENTINAS”**



Provincia de Santa Fe
Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat

correspondiente a la Licitación Pública convocada para la ejecución de la obra: "**CONSTRUCCIÓN HOSPITAL DE RAFAELA - ETAPA FINAL - RAFAELA - DEPARTAMENTO CASTELLANOS**", emitida por la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería - MISPyH, la que se adjunta a la presente Resolución, pasando a formar parte de la misma.

ARTICULO 2º.- Ordénase la publicación de la mencionada Circular en la página web de la Provincia.

ARTICULO 3º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

~

C.P.N. SILVINA P. FRANA
MINISTRA DE INFRAESTRUCTURA,
SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT
PROVINCIA DE SANTA FE

Dr. ARIEL LUIS DOTTI
Director General de Despacho
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT

PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat
Secretaría de Arquitectura y Obras Públicas

Subsecretaría de Infraestructura
FOLIO N° 05
DIPAI - MOP
Hasta el 25/04/2022

Santa Fe, 25 de Abril de 2022.

Licitación Pública de la Obra:

"CONSTRUCCIÓN HOSPITAL DE RAFAELA – ETAPA FINAL – RAFAELA – DEPARTAMENTO CASTELLANOS – PROVINCIA DE SANTA FE"

CIRCULAR ACLARATORIA N° 2 (CON CONSULTA)

Se comunica por este medio a los Señores Oferentes de la Licitación de referencia, que se han recibido una serie de consultas, cuyas preguntas y respuestas se detallan a continuación:

Consulta N° 1: Del ítem 28.4 ascensor hidráulico, no se especifica: velocidad, capacidad de carga, estructura, si las 4 caras son panorámicas, donde iría la central hidráulica, hay interferencia entre el pistón y la cloaca ya ejecutada.

Respuesta.

Se deberá considerar:

Velocidad: 30mpm

Carga útil: 10 personas

Estructura: metálica

4 Caras panorámicas

Se adjunta plano extracto plano PB con sector ubicación sala de maquinas

Las interferencias deberán ser resueltas.

Consulta N° 2: 18.3 puerta pa05, es Módena 2 con vidrio 3+3, es la única que no tiene DVH y además es muy grande. En planta se indica como corrediza y en planilla es de abrir.

Respuesta.

La puerta PA05 deberá ser A40RPT con DVH. A continuación se adjunta planilla PA05.

Consulta N° 3: 18.21 guillotina hermética de A°I°, no se indica en los desarrollos de quirófanos y en la planta de ubicación de carpinterías

Respuesta.

Guillotina hermética de A°I° no se encuentra en la planta de ubicación de carpinterías con tal nombre, ya que corresponde a la PQ03 (puerta hermética paciente).

Consulta N° 4: 21.6 no se indican bandejas portacables en azotea.

Respuesta.

En azotea hay que considerar un tendido de bandejas por toda la planta para llevar alimentación eléctrica a todas las unidades de aire acondicionado. Para los fines de cotización considerar bandeja perforada de 450 mm de ancho, con tapa, fijada al piso mediante rieles del tipo Olmar.

Consulta N° 5: 21.14.1 no se indica la posición del TGBT. Y tampoco se incluye la carga de la etapa COVID (bloque a p.b) en el TGBT.

Respuesta.

El TGBT se ubicará en la zona donde actualmente se encuentran los tableros del sector COVID, adyacente a la sala de grupos electrógenos. Para alimentar la instalación existente considerar el agregado de un interruptor compacto tetrapolar 1000A, 36kA de capacidad de ruptura, conectado a barras 2 o 3 y un cable alimentador de 185 mm², unipolar doble terna.

"2022 – BICENTENARIO DE LA BANDERA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE"
"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

Dr. ARIEL LUIS DOTTI
Director General de Despacho
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT

PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat
Secretaría de Arquitectura y Obras Públicas

Santa Fe - DIPAI - MOPAI - HABITAT
FOLIO N°
06
Unidad Central

Consulta N° 6: Guardacamillas se piden según planilla y pliego de 8", pero en desarrollo de habitaciones y en sector COVID se colocaron 6".

Respuesta.

Corresponde el guardacamillas de 8".

Consulta N° 7: Las puertas PQ2/3 de quirófano figuran en planta pacientes y en la descripción de la planilla de carpintería corredera lateral.

Respuesta.

Las puertas Pq02 y Pq03 deberán ser pacientes.

Consulta N° 8: En los planos recibidos, los locales de PB: TOMOGRAFO y RESONADOR, no tienen indicado contrapiso ni piso.

Respuesta.

El interior de esos locales no se realizará contrapiso ni piso.

Consulta N° 9: El ítem 14.9: LOSETA ARMADA PREMOLDEADA no se evidencia en los planos recibidos.

Respuesta.

Ver plano HRAF-AP 02: PISOS ENTREPISO.

Consulta N° 10: En el plano HRAF-AP01 PISOS P.B, en las referencias aparece un piso PIEDRA BOLA EN PATISO SECOS, pero el mismo no se encuentra en el itemizado de ítem a cotizar.

Respuesta.

En el plano HRF AP1 donde indica PIEDRA BOLA EN PATIOS SECOS deberá ir piso idem hall.

Consulta N° 11: En el plano HRAF-AP01 PISOS P.B, hay indicado un piso PAVIMENTO HORMIGON H-30 en el ingreso de ambulancias que el mismo no se encuentra en la planilla de cotización.

Respuesta.

Si se encuentra en la planilla de cotización. Adjunto extracto.

07	04	HORMIGÓN ARMADO
07.1	0402	TABIQUES DE H°A°
07.2	0401	COLUMNA DE H°A°
07.3	0420	VIGAS DE H°A°
07.4	0404	LOSA DE H°A°
07.5	0422	ANTEPECHOS DE H° A°
07.6	0419	LOSAS PLACA COLABORANTE EN ESPACIO TÉCNICO QUIRÓFANOS
07.7	0421	PAVIMENTO HORMIGÓN ARMADO EN INGRESO AMBULANCIA h30
07.8	0409	CORDÓN DE HORMIGÓN ARMADO
07.9	0424	REPARACIONES Y PERFILAMIENTOS EN ESTRUCTURA DE HORMIGÓN EXISTENTE
07.10	0417	ALBAÑALES DE H° A°

Consulta N° 12: El ítem 25.32: CAMPANAS BACTERIOLÓGICAS, en pliego no se indica que sea bacteriológica, por favor indicar si la cotizamos o no bacteriológica.

Respuesta.

Esta claramente especificado que es bacteriológica. Adjunto extracto del PETP:

25.32.- PROVISION Y COLOCACION DE CAMPANA DE EXTRACCIÓN BACTERIOLOGICA

Provisión e instalación de una campana de extracción bacteriológica para laboratorio, de acero inoxidable e= 1.25mm. Compuesta por una campana con ventilador extracción a los cuatro vientos con salida Ø20 cm, una mesada de acero AISI 316 de 100cm de altura.

"2022 – BICENTENARIO DE LA BANDERA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE"
"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

Dr. ARTEL LUIS DOTTI
Director General de Despacho
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
SERVICIOS PÚBLICOS Y HÁBITAT


PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Infraestructura, Servicios Pùblicos y Hábitat
Secretaría de Arquitectura y Obras Pùblicas

Santa Fe - DiPAI, Unidad Central
FOLIO N° 02
Unidad Central

Consulta N° 13: En el plano de detalle HRAF.AD01 se indica contradictoriamente de un lado membrana de PVC y del otro lado membrana GEOTEXTIL, por favor aclarar cuál de las 2 cotizamos.

Respuesta.

Considerar MEMBRANA GEOTEXTIL.

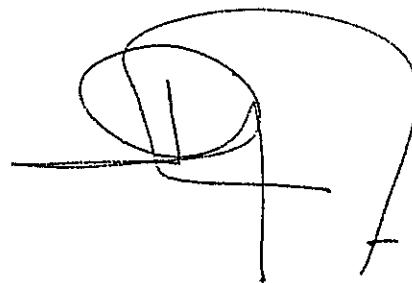



Arq. José Carlos Rabasedas
Subdirector de Proyectos
DiPAI – Unidad Central Rosario
MISPyH

"2022 – BICENTENARIO DE LA BANDERA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE"
"LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"


Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería
F. Miguez 180 3º Piso (3000) Santa Fe. Tel: (342) 4547990
Buenos Aires 965 3º Piso (2000) Rosario. Tel: (341) 4721503
dipai-mop@santafe.gov.ar

Dr. ARIEL LUIS DOTTI
Director General de Despacho
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT

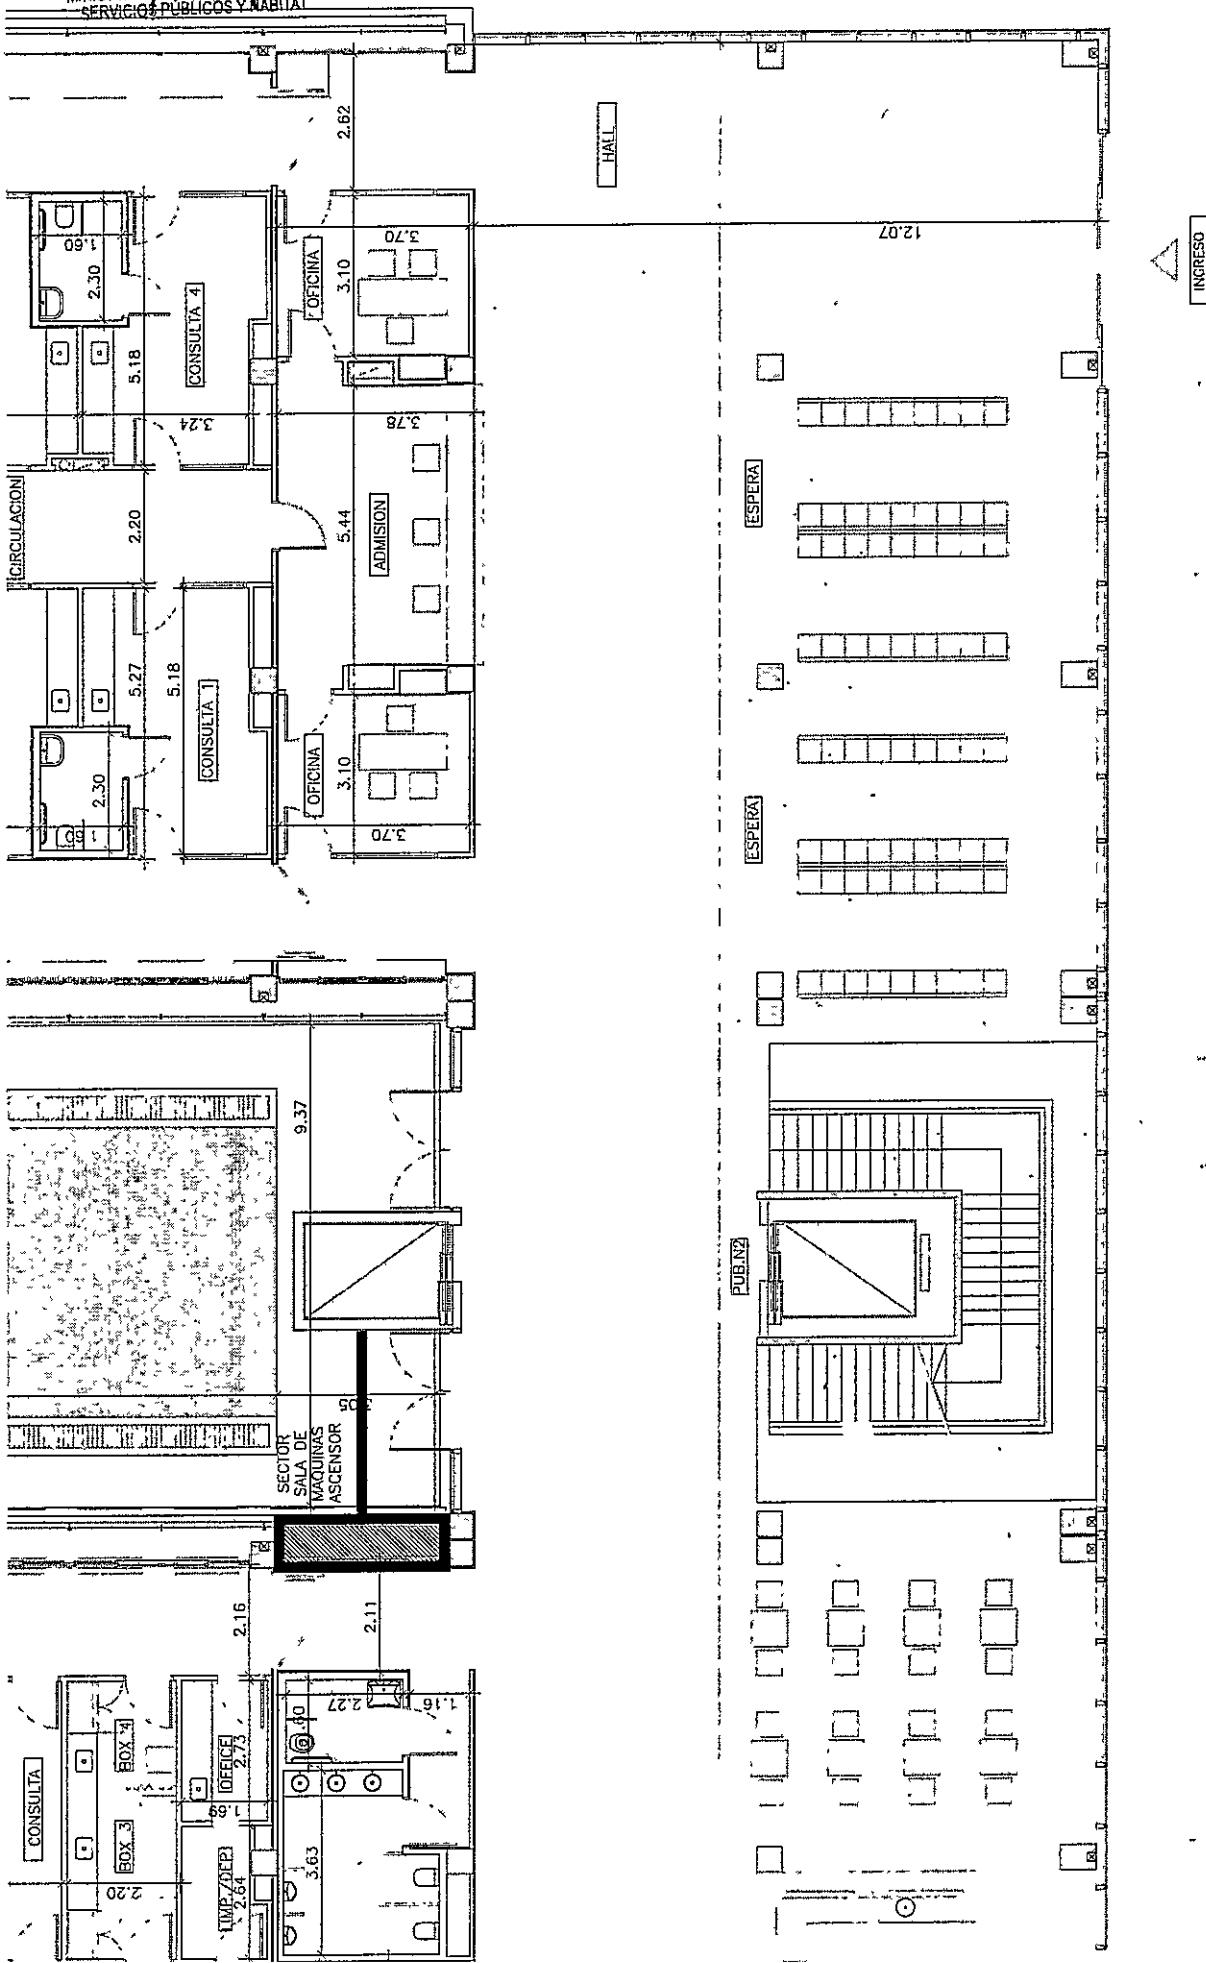

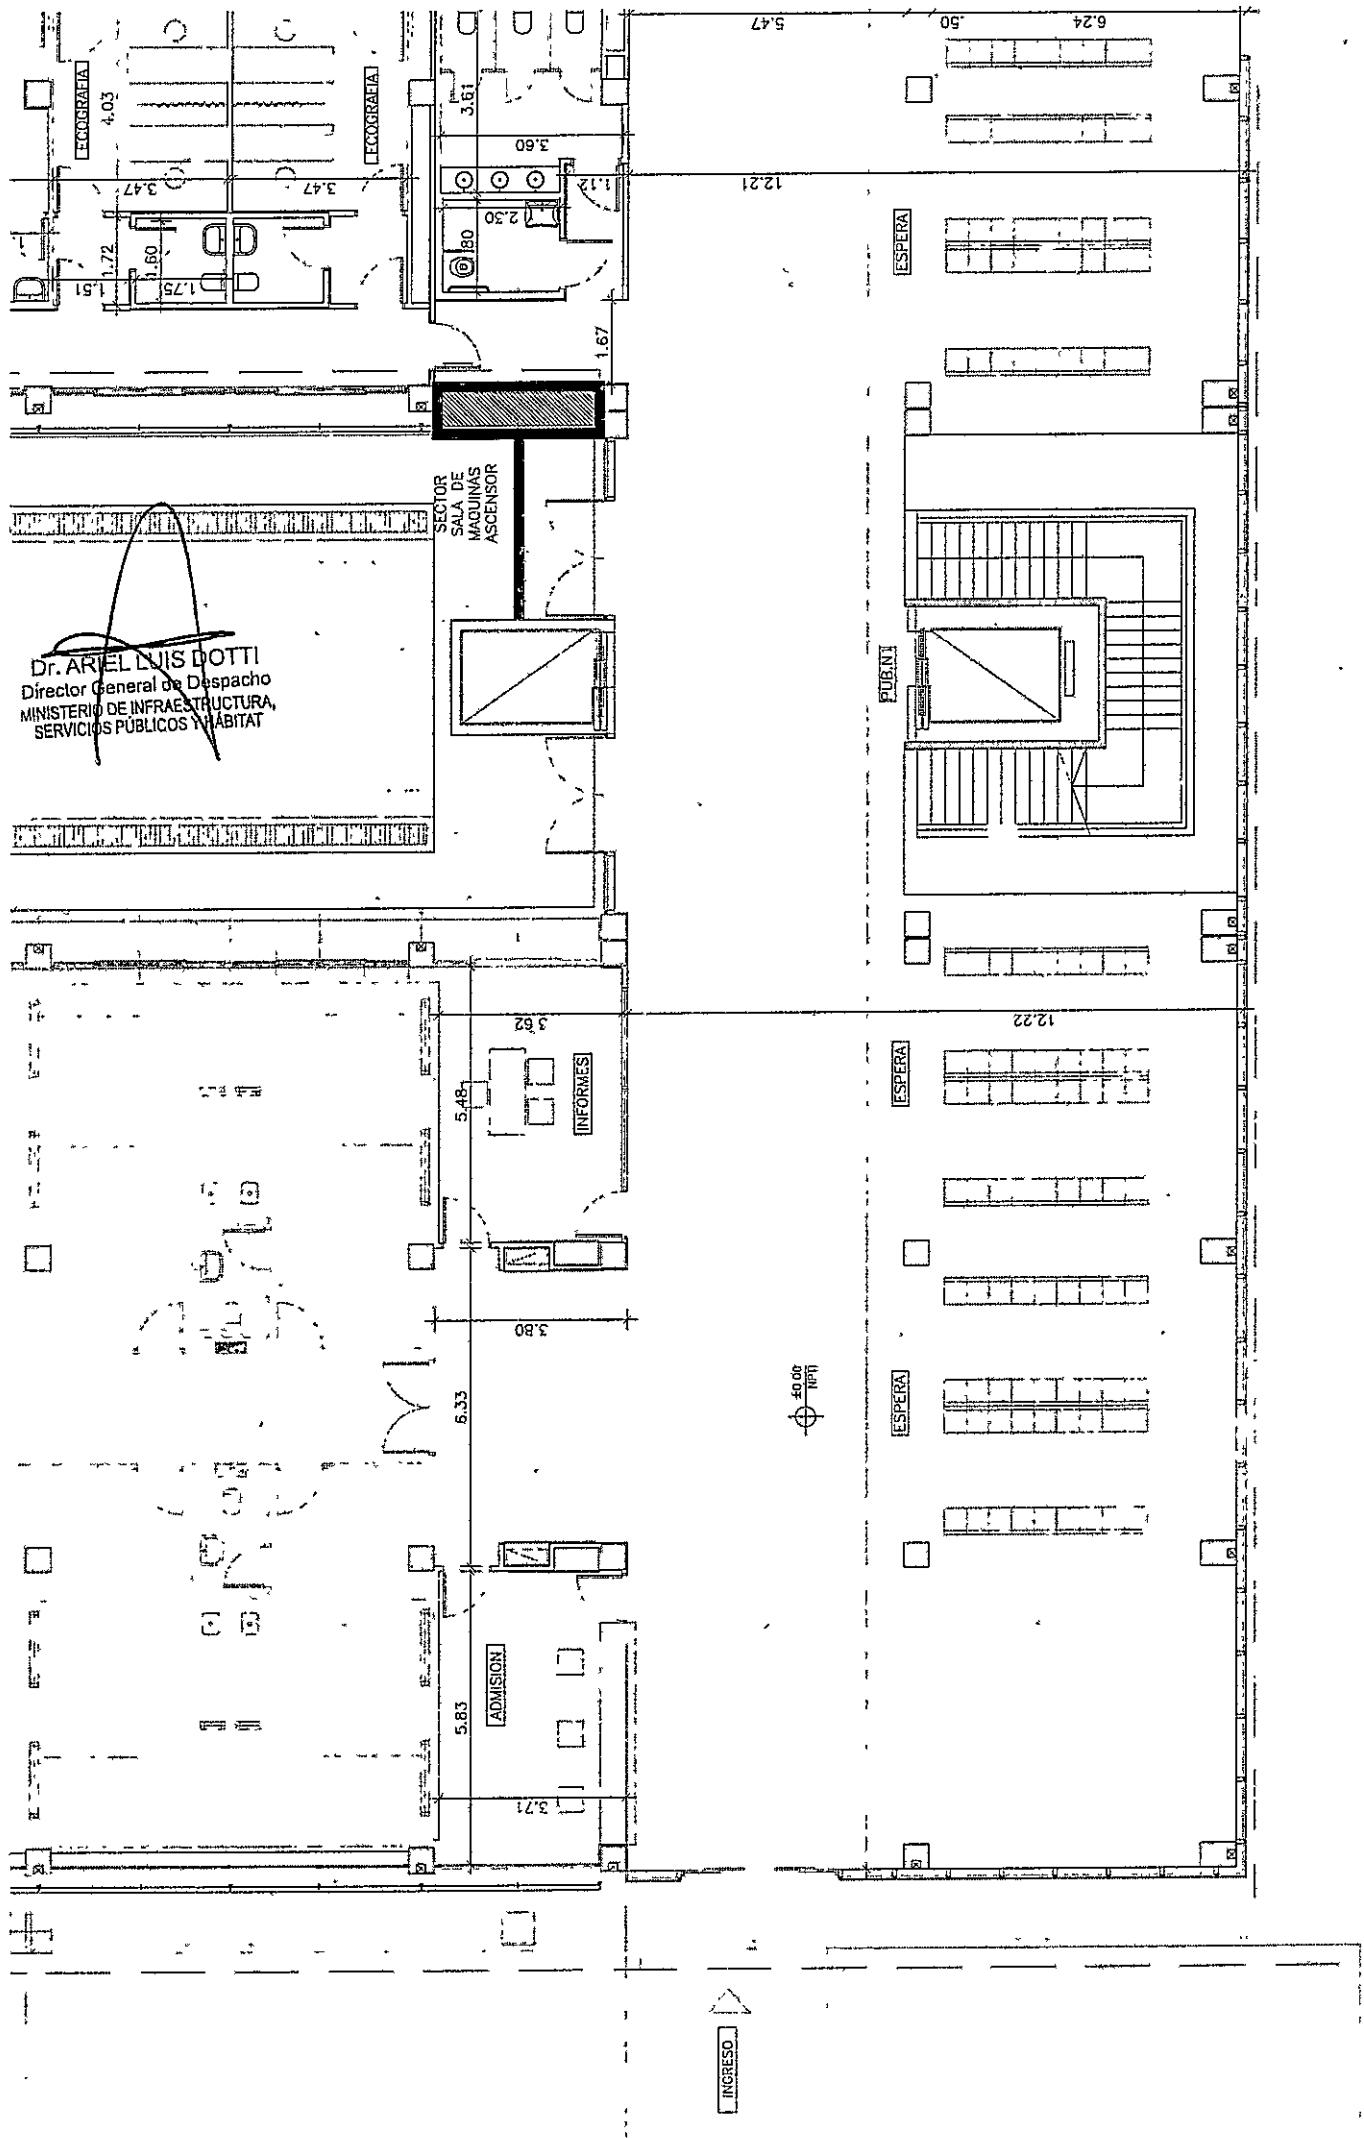

Dr. ARIEL LUIS DOTTI
Director General de Despacho
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA,
SERVICIOS PÚBLICOS Y HABITAT

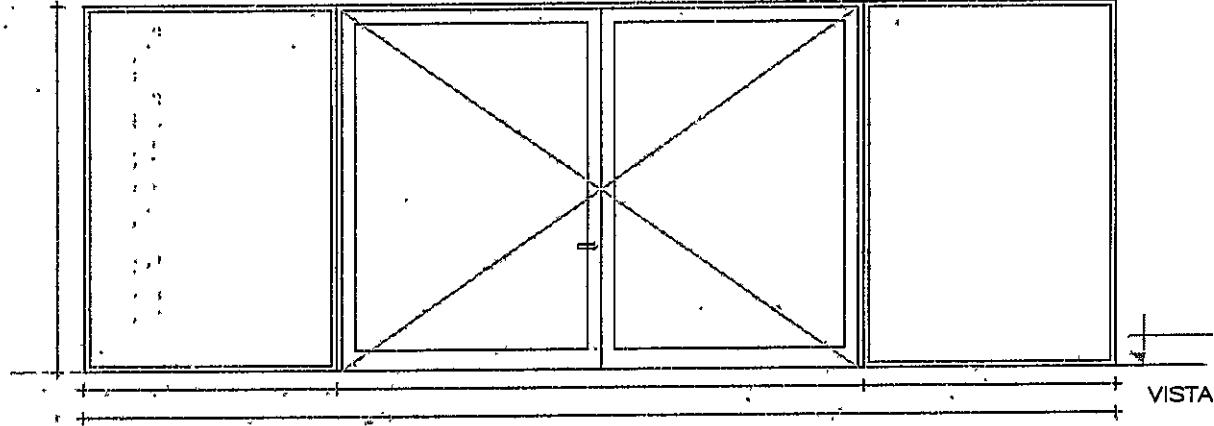PA05	Puertas Aluminio anodizado natural A40 RPT- Aluar o equiv.	Cantidad 02		
Ubicación				
				
PLANTA				
Nota: Verificar medidas en obra				
	PUERTA REBATIBLE COPLANAR	PAÑO FIJO		
PREMARCOS	Perfiles: Jamba y Dintel permarco - Jamba y dintel tapa premarco - Accesorios: Taco regulador para fijación - Burlete interior doble contacto	Perfiles: Jamba y Dintel permarco Jamba y dintel tapa premarco Accesorios. Taco regulador para fijación - Burlete interior doble contacto		
MARCOS	Perfiles: Jamba y Dintel - Accesorios: Taco regulador para fijación - Burlete interior doble contacto	Perfiles: Jamba y Dintel Accesorios: Taco regulador para fijación - Burlete interior doble contacto		
HOJAS	Dos hojas rebatibles coplanares - Perfiles: Jambas y Cabezal de hoja - Zócalo de hoja - Encuentro central de 2 hojas. Accesorios: Burlete exterior para vidrio - Escuadra de armado de hoja - Escuadra suplementaria	Dos paños fijos		
HERRAJES	Cuatro bisagras para hoja coplanar Cerradura Kallay 2006 con cilindro europerfil monoblock dentado. Manija doble balancín Halefe HL02 de acero inoxidable; incluye rosetas, bocallav y accesorios			
VIDRIOS	DVH Cool light KNT 140 - Silver grey 6mm termoendurecido + camara 12mm + laminado 4+4 Incoloro			
CONTRAVIDRIOS	Perfiles: Recto para vidrio simple - Burlete exterior para vidrio (B68)	Perfiles: Recto para vidrio simple - Burlete exterior para vidrio		
OBSERVACIONES				