

OBRA:

REHABILITACION
MAMPOSTERIA
FACHADA S.U.M.

UBICACION:

Localidad: Santa Fe
Barrio:
Dirección: Avda. Juan D. Peron
y Bv. Pellegrini
e-mail:

RUBRO:

ARQUITECTURA

PLANO DE:

FACHADA SUR
DETALLES

NIVEL:

ESCALA:

ACTUALIZACIONES

FECHA	DIBUJO

NOTA:

Todas las medidas se
verificarán en obra.

PLANO N°

02

Muro de carga de mamposteria

MURO SUR

 Sector a intervenir

- Retirar ladrillos desprendidos o dañados
- Hidrolavar en su totalidad
- Reconstruir el muro con los ladrillos extraídos y los faltantes con ladrillos según indicaciones del pliego
- Realizar el encadenado superior para estabilidad del muro
- Ejecutar carga superior /impermeabilizarla
- Colocar cenefas en la carga
- Aplicar pintura hidrofugante de siliconas para ladrillos

Encadenado superior

Barras de union

Ejecutar muro de carga de mamposteria
y revoque exterior completo en la carga

Ejecutar cenefa de chapa galvanizada,
amurada mediante tarugos
y tornillos con arandelas de goma
juntas selladas con siliconas

Losa existente

Generar camara de aire


Realizar encadenado superior

Estructura resistente existente

Muro de rafa interior

Muro a reconstruir exterior

CORTE

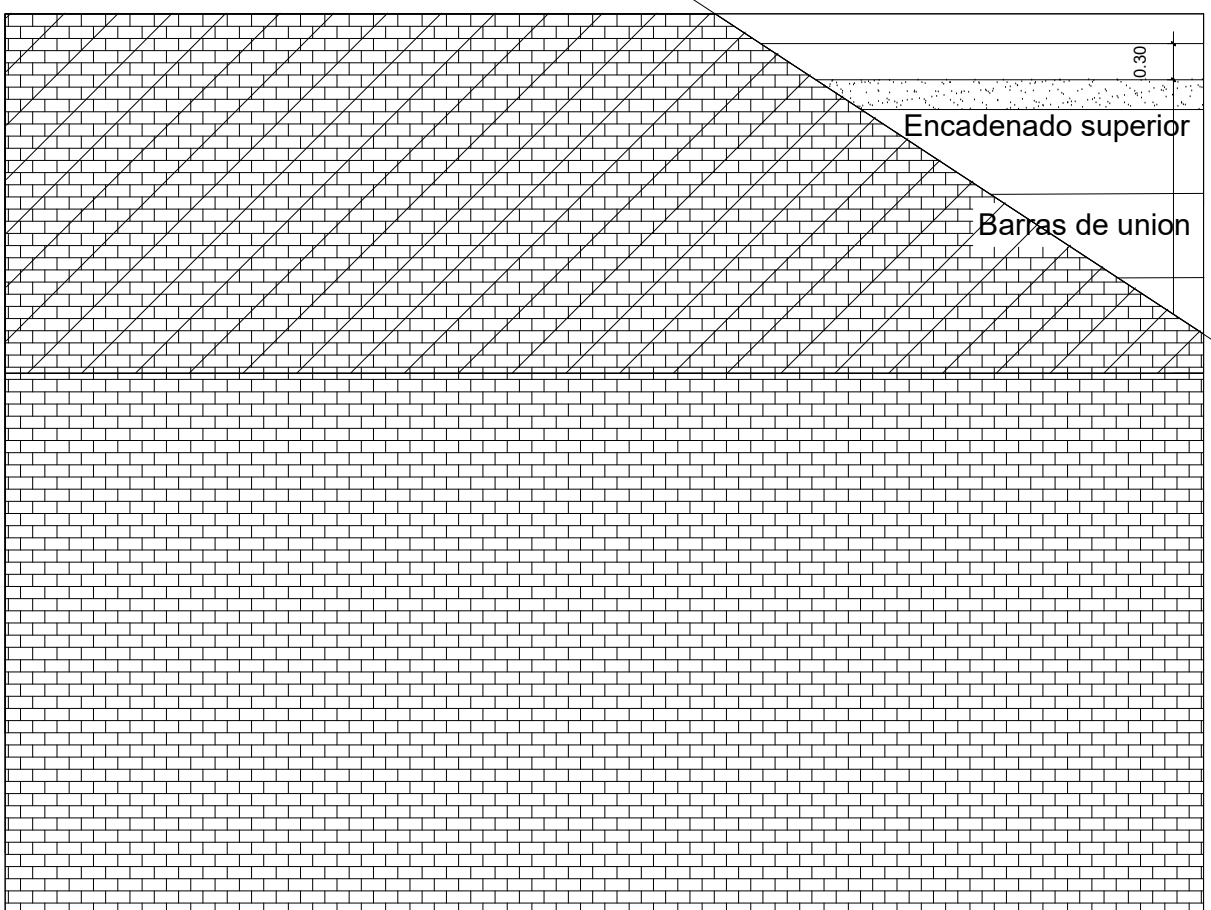

FACHADA SUR

Estructura resistente

Carga superior

Muro de rafa interior

Muro a reconstruir exterior

Muro a reconstruir exterior

DETALLE MURO